


آماده سازی

آماده سازی خاکه:

شامل برخی فرآیندهای مهیا کردن مواد خام مورد نیاز در متالورژی است.

انواع فرآیندها؟؟

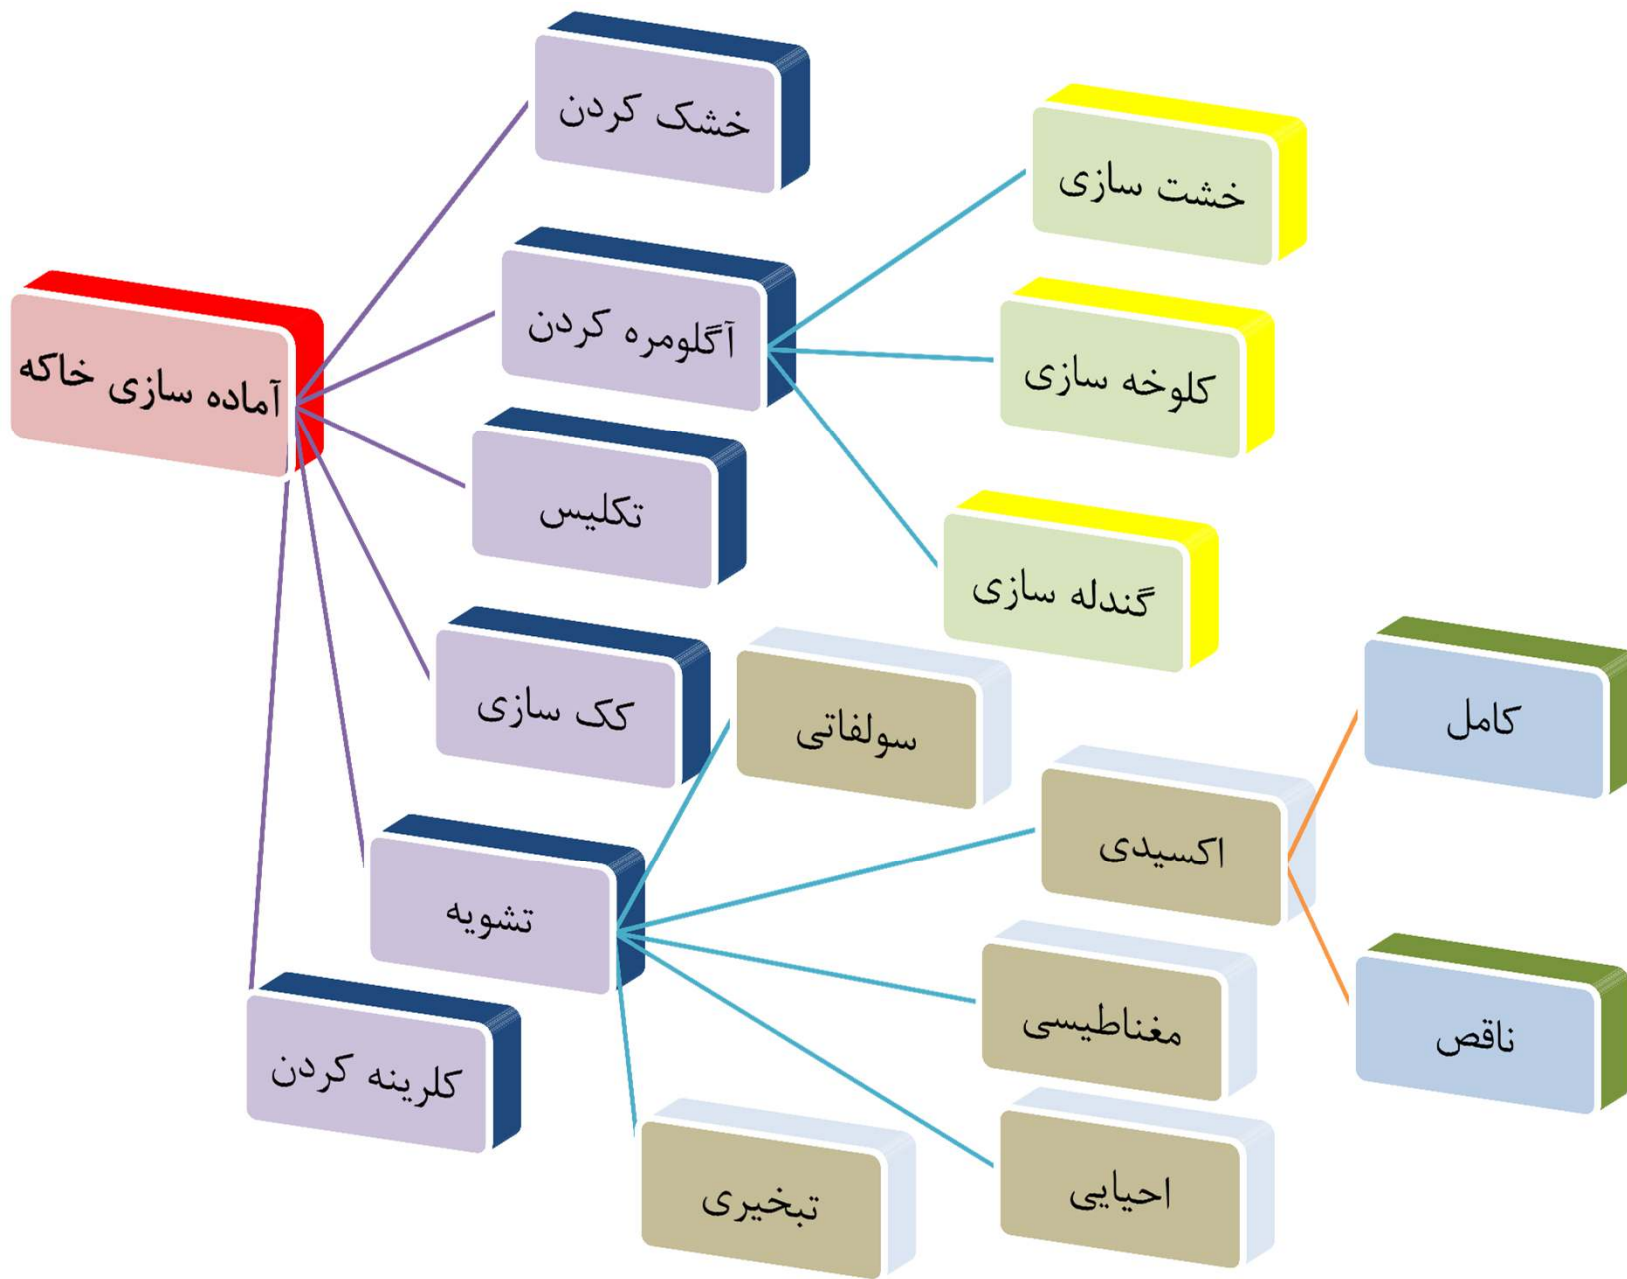

خشک کردن

خارج کردن آب از سنگ معدن، کک یا کنسانتره از طریق تبخیر.

چرا انجام می شود؟

- تبخیر آب فرآیندی گرماگیر است.
- حذف آب سبب کاهش وزن می شود (جابجایی راحت انجام می شود).
- آزاد شدن ناگهانی مولکول های آب در دماهای بالا سبب پاشش مذاب به اطراف می شود.
- برخی مواقع حذف آب سبب واکنش پذیری بهتر مواد می شود.
- حضور آب ممکن است سبب ایجاد واکنش های ناخواسته و کاهش کیفیت و راندمان پروسه می شود.




شرایط مورد نیاز خشک کردن؟؟

❖ باید فشار جزئی بخار آب در ماده از فشار جزئی آب در اتمسفر محیط بیشتر باشد.
بنابراین دو راه داریم:

۱- اعمال حرارت: هر چه دما بیشتر باشد سرعت خشک کردن بالاتر می‌رود. (برای مواد معدنی)

۲- کاهش فشار جزئی بخار آب در محیط

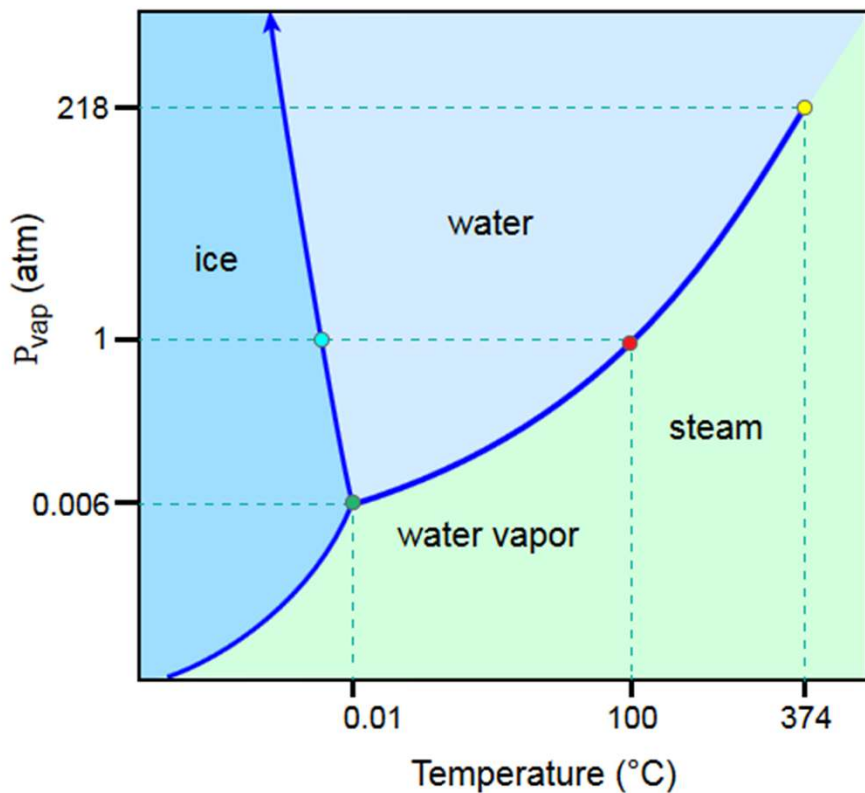


نکته: خشک کردن آهسته و کنترل شده در پیرومتالورژی بسیار مهم است.

حالت‌های مختلف: آب آزاد، آب تبلور، آب ترکیبی

نحوه خشک کردن

- با عبور دادن گازهای محصول احتراق از بین مواد یا از روی مواد
- استفاده از گازهای گرم خروجی از کارخانجات
- در کوره های دوار یا بستر سیال




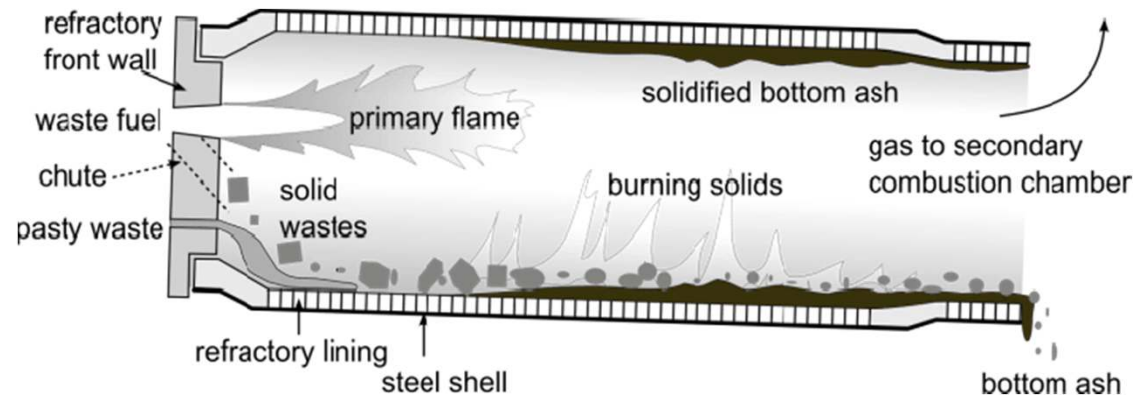


تکلیس (کلیسنه کردن) Calcination

تعریف: تجزیه حرارتی مواد جامد و خارج کردن آب یا دیگر مواد فرار (گازها) که با ماده مورد نظر پیوند شیمیایی دارند.

مثال: هیدراتها و کربناتها



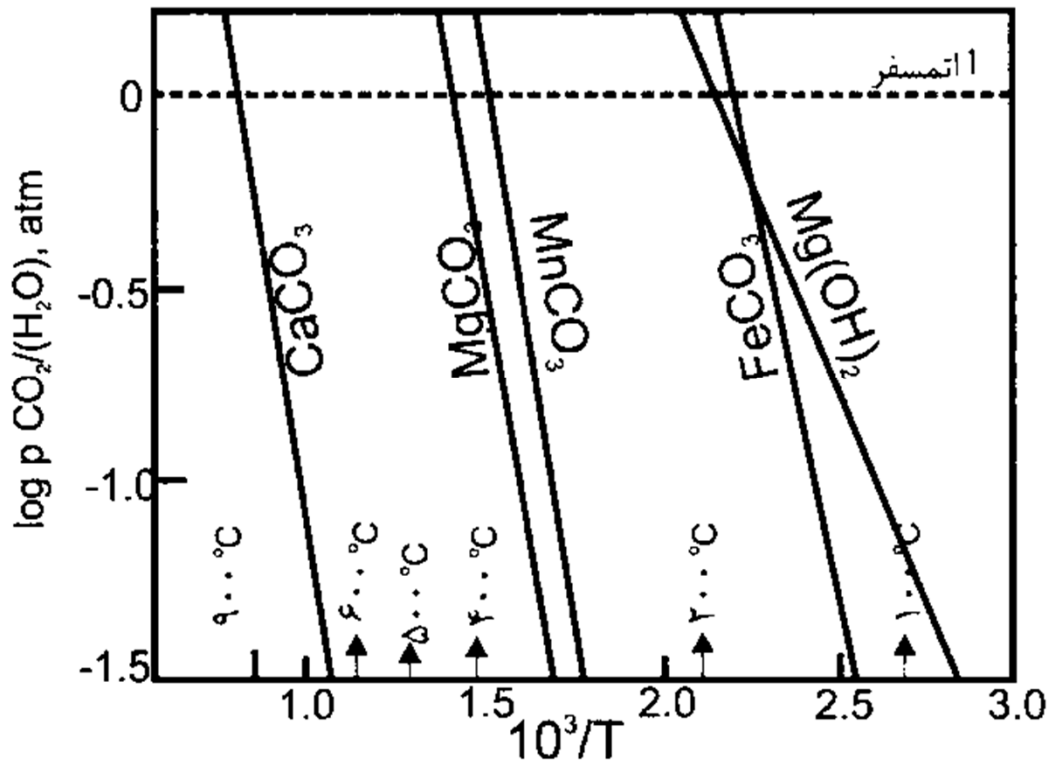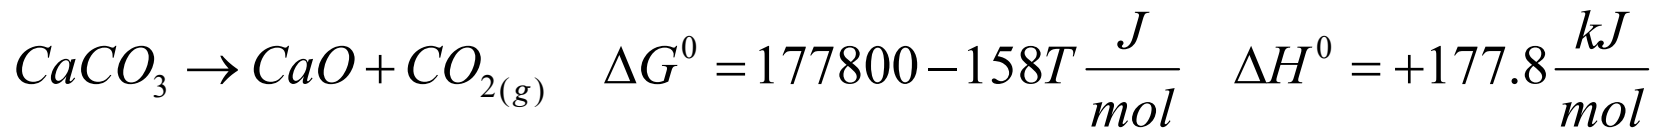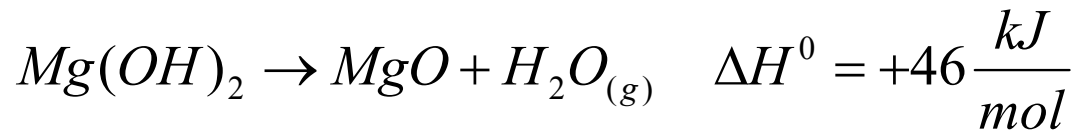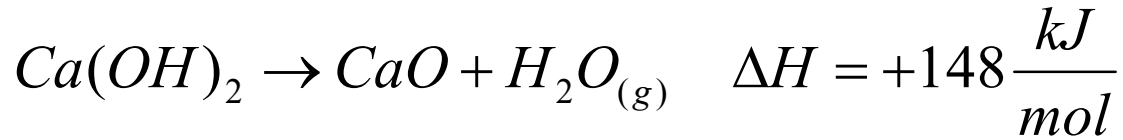

لگاریتم فشار لازم برای
تجزیه مواد بر حسب دما

اهداف:

- تجزیه حرارتی
- تغییر فاز
- حذف مواد فرار مانند CO_2 و H_2O

نکته مهم: تکلیس در زیر دمای ذوب

کوره های مورد استفاده:

- کوره دوار، بستر سیال، چند طبقه، استوانه‌ای عمودی

نحوه تعیین دمای تکلیس؟؟؟

 



- از رابطه بین انرژی آزاد و دما
- باید دما بیشتر شود و یا فشار کم شود
- پس، به علت گرماگیر بودن، تکلیس با تأمین حرارت انجام می‌شود.

سینتیک تکلیس:

- برای تکلیس ذره‌ای (مانند کلسیم کربنات)، باید ابتدا حرارت به ماده نفوذ کند.
 - با تجزیه، گاز تولید شده (CO_2) باید خارج شود. در غیر اینصورت واکنش متوقف شده و یا برمی‌گردد.
- بنابراین: هر چه ذرات کوچکتر باشد شعاع کمتر شده پس حرارت زودتر می‌رسد و حرارت و خروج گاز سریع‌تر می‌شود.

عوامل:

- غلظت CO_2
- اندازه ذرات
- کاتالیست/ممانعت کننده توسط ناخالصی‌ها

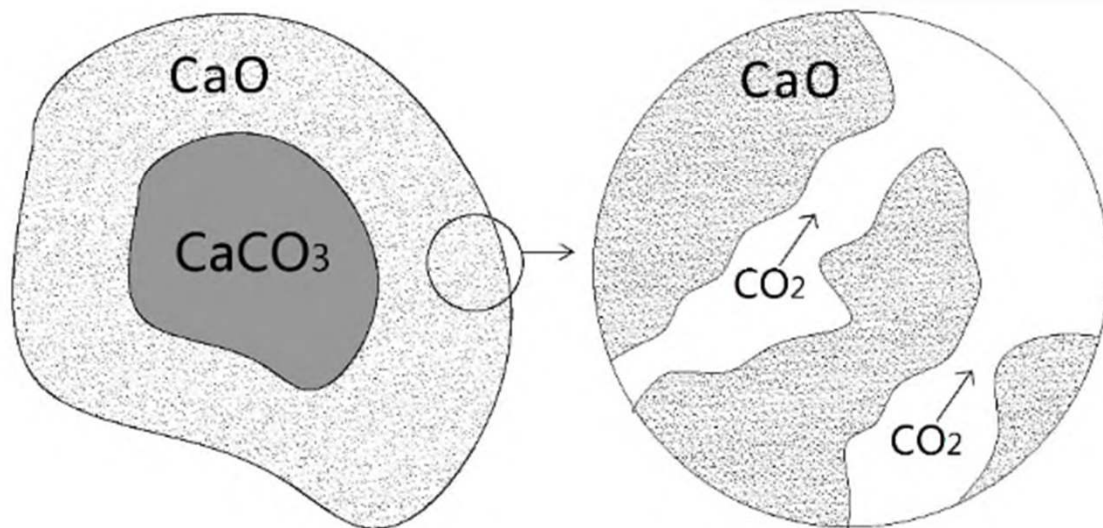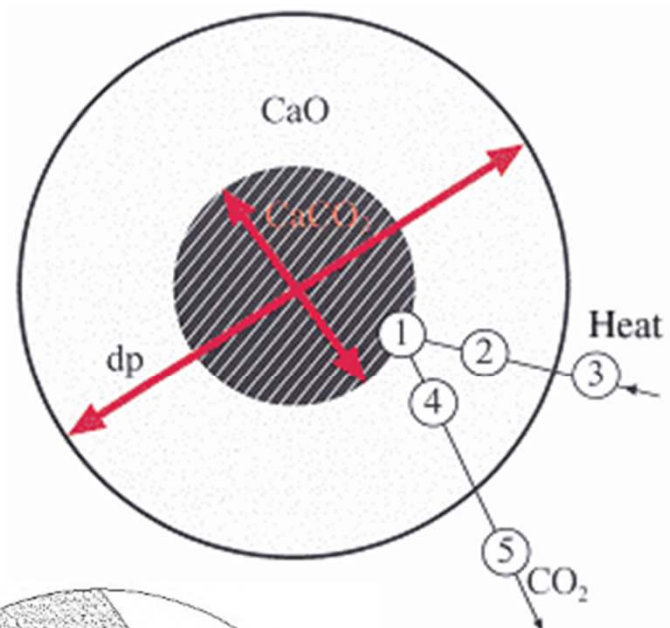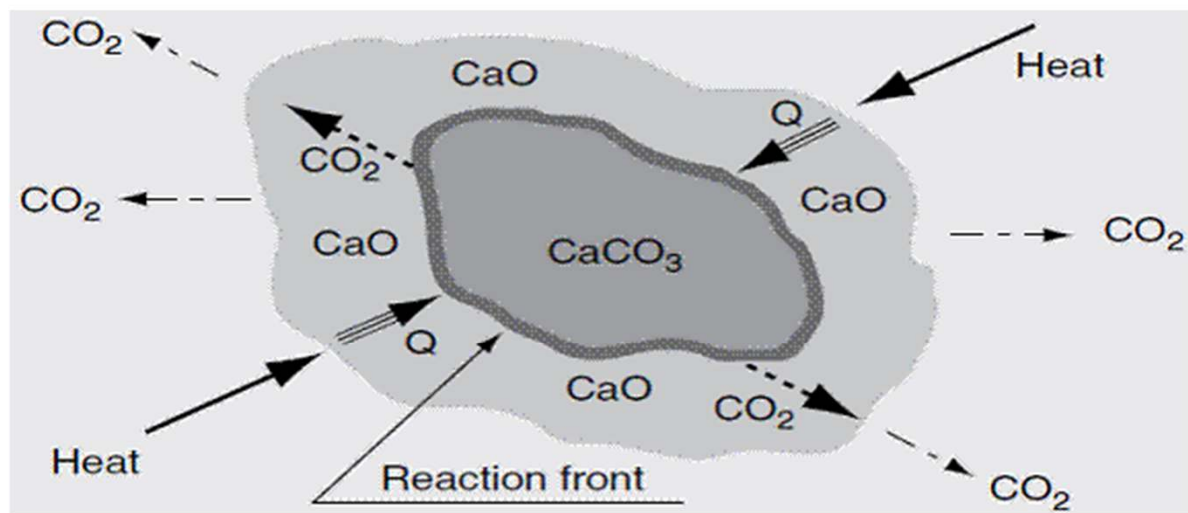

نکات:

- ممکن است دمای مرکز ذره چند صد درجه پایین تر از دمای سطح ذره باشد.
 - از شروع تکلیس دو منطقه در ذره وجود خواهد داشت: منطقه بیرونی و منطقه داخلی
 - مثال: در تکلیس آهک منطقه بیرونی CaO و منطقه داخلی CaCO_3
 - محصول جامد دارای چگالی کمتری از سنگ اولیه است و در برابر نفوذ گاز حاصل (مثلاً CO_2) مقاومت کمتری نشان می دهد.
 - جبهه واکنش با سرعت معینی از سطح به سمت مرکز پیشروی می کند.
 - سرعت حرکت جبهه به انتقال حرارت لازم و تأمین انرژی برای واکنش بستگی دارد.
 - سرعت پیشروی جبهه واکنش تکلیس (فورناس):
 - R سرعت پیشروی cm/h و T دمای محیط $^\circ\text{C}$
- $$\log R = 0.003145T - 3.3085$$

تغییر ترکیب خاکه؟؟؟

علت:

- مقدار بسیار کمی از سنگهای معدنی یا کنسانتره‌ها بطور مستقیم برای تولید فلز استفاده می‌شوند.
- اکسید فلزات آسانتر از سولفید فلزات احیاء و یا حل می‌شود.
- در برخی مواقع نیاز به کلرید، فلورید و یا سولفات فلز وجود دارد.

تشویه (Roasting):

تعاریف:

- به حذف گوگرد یا عناصری مانند آرسنیک و تلوریوم به شکل اکسید از سنگ معدن اطلاق می‌شود.
- به عملیاتی نظیر احیاء، سولفاته کردن و کلرینه کردن در درجه حرارت‌های پایین‌تر از نقطه ذوب اجراء تشکیل دهنده سنگ معدن اطلاق می‌شود.
- **تعریف جامع:** حرارت دادن ماده در اتمسفر مشخص به نحویکه آن ماده با برخی مواد موجود در اتمسفر ترکیب شود.

مقایسه با تکلیس:

- در دمایی کمتر از دمای ذوب خاکه
- در تکلیس بر اثر حرارت ماده تجزیه می شود ولی در تشویه ماده مورد نظر با اتمسفر ترکیب می شود.

- بیشترین حالت تشویه، تشویه سولفیدهاست.

- تشویه اکسیدان
- تشویه کلریدی
- تشویه سولفاتی
- تشویه تبخیری
- تشویه مغناطیسی
- تشویه زینتر شده
- تشویه احیایی

- انواع روش‌های تشویه:


 
 
 
تشویه اکسیدان (Oxidizing Roasting)

گوگرد موجود در سنگ معدن بصورت سولفید وجود دارد و در واکنش با اکسیژن سوخته و بصورت ناقص یا کامل حذف می شود.

- تشویه ناقص (partial)
- تشویه کامل (dead)


تشویه ناقص (partial)

- کنسانتره اکسید شده و در اثر سوختن، بخشی از گوگرد کم می شود.
- بطور معمول تشویه ناقص روی سولفید فلزات نجیب تر (میل ترکیبی کمتر به اکسیژن دارند) انجام می شود تا ناخالصی های سولفیدی به راحتی اکسید شوند.

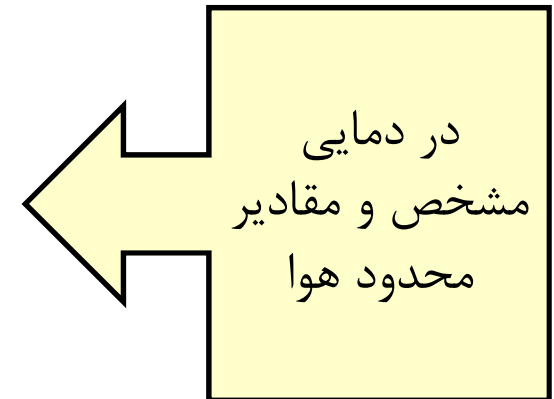


تشویه کامل (dead)

 - هدف: حذف کامل گوگرد و تبدیل سولفید فلز به اکسید آن
- اکسید حاصل یا با روش هیدرومتالورژی در اسید حل شده و یا با یک عامل احیا کننده مناسب احیا می شود.
- معمولاً در دمای بالاتر انجام می شود





مثال:

 - (اکسیداسیون پیریت)





- (اکسیداسیون سولفیدهای سرب و روی)

  


تشویه کلریدی (Chloridizing Roasting)

- تبدیل ترکیبات خاصی از فلزات به کلرید آنها در شرایط احیایی یا اکسیدان
- تبدیل سولفیدها یا اکسیدها به کلریدهای قابل حل در آب در حضور گاز کلر یا دیگر کلریدها


 
• مثال:

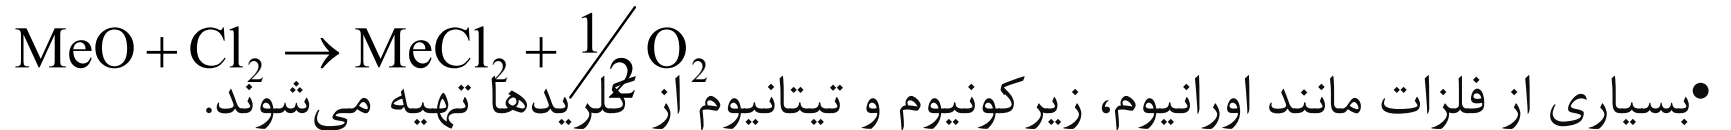

 - برای کلرینه کردن سنگ معدن، حضور گوگرد مناسب‌تر است و ممکن است به شدت گرمازا باشد.



 
 
- برخی سولفیدها یا سیلیکات‌ها ممکن است مستقیماً با کلرید واکنش داده و بدون گوگرد، کلرید فلز تولید شود. مانند:



تشویه سولفاتی (Sulfating Roasting)



- تبدیل سولفید فلزات به سولفات آنها
- زمانی اجرا می شود که قرار باشد محصول در فرآیندهای هیدرومتالورژی در اسید سولفوریک رقیق حل شود.

  برای تشکیل سولفاتها باید P_{SO_3} زیاد باشد.



- چون سولفاتهای فلزات در دمای پایین تجزیه می شوند ($600-800^\circ C$) معمولاً تشویه سولفاتی پایین تر از دمای تجزیه سولفاتها و در مقدار کمی هوا انجام می شود.
- درحالیکه تشویه اکسیدان در دمای بالاتر ($800-900^\circ C$) و در حضور هوای اضافی انجام می شود.

  • مثال:



• واکنش کلی:



• مثال صنعتی: بازیافت کبالت از پیریت (FeS_2) و بدست آوردن $CoSO_4$. به گونه ای که کبالت به $CoSO_4$ و آهن به Fe_2O_3 تبدیل شود.

- **reducing roasts**, which lower the oxide state or even completely reduce an oxide to a metal. reducing roasts are exothermic.
 - تشویه مستقیم ترکیبات فلزی به فلز مربوطه
- **volatilizing roasts**, which eliminate easily volatilized oxides by converting them to gases.
 - افزایش دما و تبخیر اکسیدهایی با نقطه جوش پایین، مانند Sb_2O_3 و As_2O_3
- **Magnetic roasting**, involves controlled roasting of the ore to convert it into a magnetic form, thus enabling easy separation and processing in subsequent steps. For example, controlled reduction of hematite (non magnetic Fe_2O_3) to magnetite (magnetic Fe_3O_4).

سینتیک تشویه???

➤ **roasting depends on following factors:**

- Time
- temperature
- availability of O₂ or air
- physical condition

فازها: جامد + گاز ← جامد + گاز

 
سولفید فلز + اکسیژن ← اکسید فلز + SO_2

- تماس جامد با گاز باید به نحو احسن باشد.
- اگر اکسیژن در لایه های داخلی فلز نفوذ نکند واکنش انجام نمی شود.
- خروج SO_2 به بیرون ذره مهم است.
- یکی از راهها کاهش اندازه ذره است (برای خروج). ذره هرچه ریزتر، مسافت نفوذ کمتر و سینتیک سریع تر است.

ترمودینامیک تشوییه؟؟

دیاگرام های پایداری:


بررسی دیاگرام های پایداری برای فلزات + O_2 + SO_2 :



واکنش تشکیل SO_3 :



 تعادل سولفات-اکسید:



تعادل فلز-سولفید:

$$F = C + 2 - P$$



درجه آزادی

اجزاء: ۳

درجه آزادی: ۲

فازهای در حال تعادل: حداکثر ۳

متغیرها: T ، P_{SO_2} ، P_{O_2} ، P_{S_2} ، P_{SO_3}

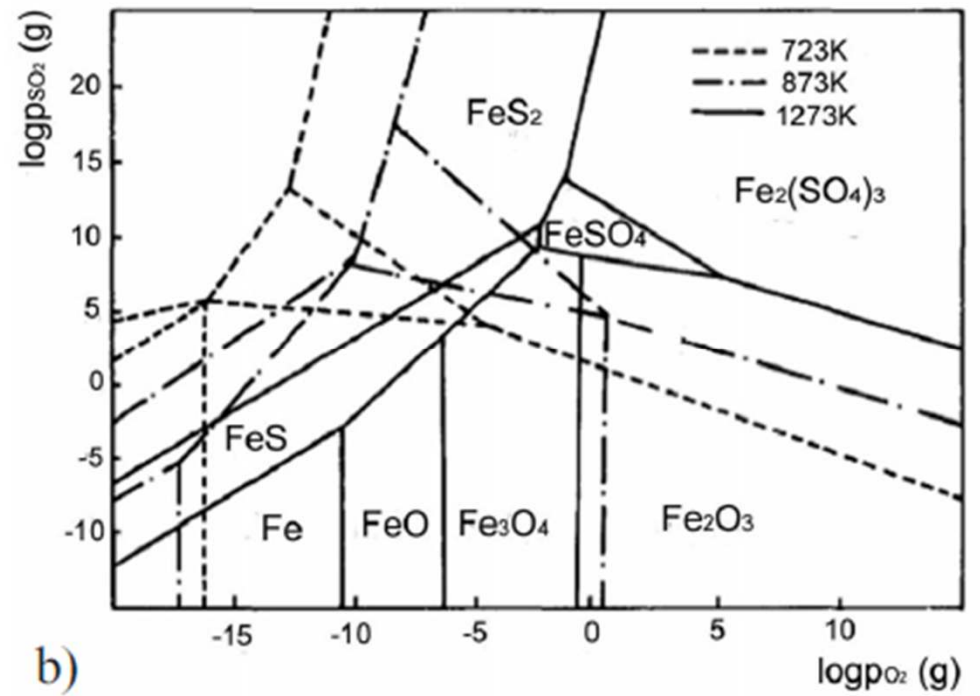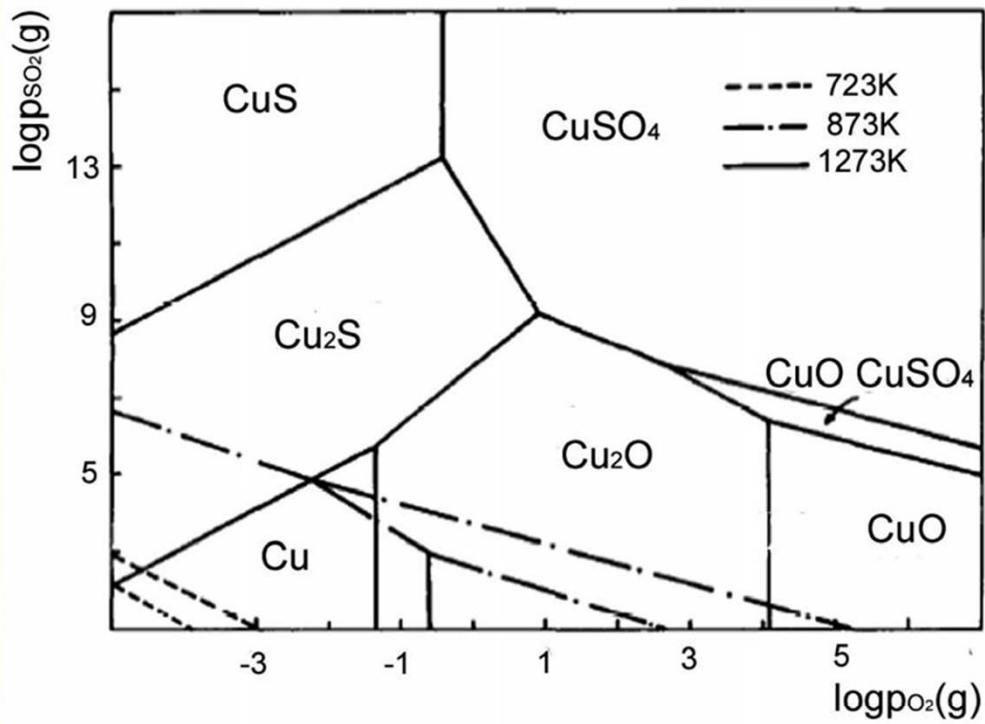

نحوه رسم دیاگرام پایداری؟؟

الف) دیاگرام پایداری برحسب متغیرهای P_{SO_2} و P_{O_2}

 
ب) دیاگرام پایداری برحسب متغیرهای $1/T$ و P_{O_2}

الف – رسم دیاگرام پایداری بر حسب متغیرهای P_{SO_2} و P_{O_2}

این دو متغیر قابل تغییر هستند و بقیه را ثابت در نظر می گیریم. مراحل:

- ✓ در نظر گرفتن کلیه فازها متراکم در دمای مورد نظر
- ✓ بدست آوردن واکنشهای تشکیل ترکیبات کندانس
- ✓ نوشتن واکنش بین فازهای متراکم به گونه ایی که در هر طرف واکنش فقط و فقط یک فاز کندانس وجود داشته باشد و توسط O_2 و SO_2 موازنه شود.
- ✓ با توجه به پایداری هر فاز، مناطق پایداری مربوط به آن در دیاگرام مشخص شود.


تعادل **M – MS**:




$$k = \frac{P_{\text{O}_2} \cdot a_{\text{MS}}}{P_{\text{SO}_2} \cdot a_{\text{M}}}$$

$$\ln k = \ln P_{\text{O}_2} - \ln P_{\text{SO}_2} \quad \rightarrow \quad \ln P_{\text{O}_2} = \ln P_{\text{SO}_2} + \ln k$$

$$y = m x + c$$

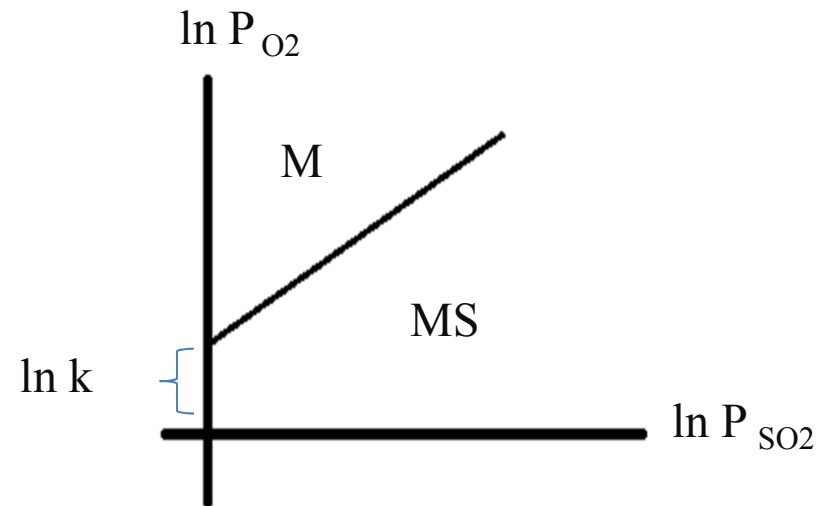


دیاگرام Zn-S-O

 

$$\ln P_{O_2} = \ln P_{SO_2} + \ln k$$

 
• تعادل Zn-ZnS



$$\ln k = 2 \ln P_{SO_2} - 3 \ln P_{O_2}$$

• تعادل ZnS-ZnO

 
$$\ln P_{O_2} = \frac{2}{3} \ln P_{SO_2} - \frac{1}{3} \ln k$$




$$\ln P_{O_2} = -\ln k$$

• تعادل Zn-ZnO

 
$$\ln P_{O_2} = -\ln k$$


 
$$\ln P_{\text{O}_2} = \ln P_{\text{SO}_2} + \ln k$$




 
$$\ln P_{\text{O}_2} = \frac{2}{3} \ln P_{\text{SO}_2} - \frac{1}{3} \ln k$$





$$\ln P_{\text{O}_2} = -\ln k$$

دیاگرام Zn-S-O:

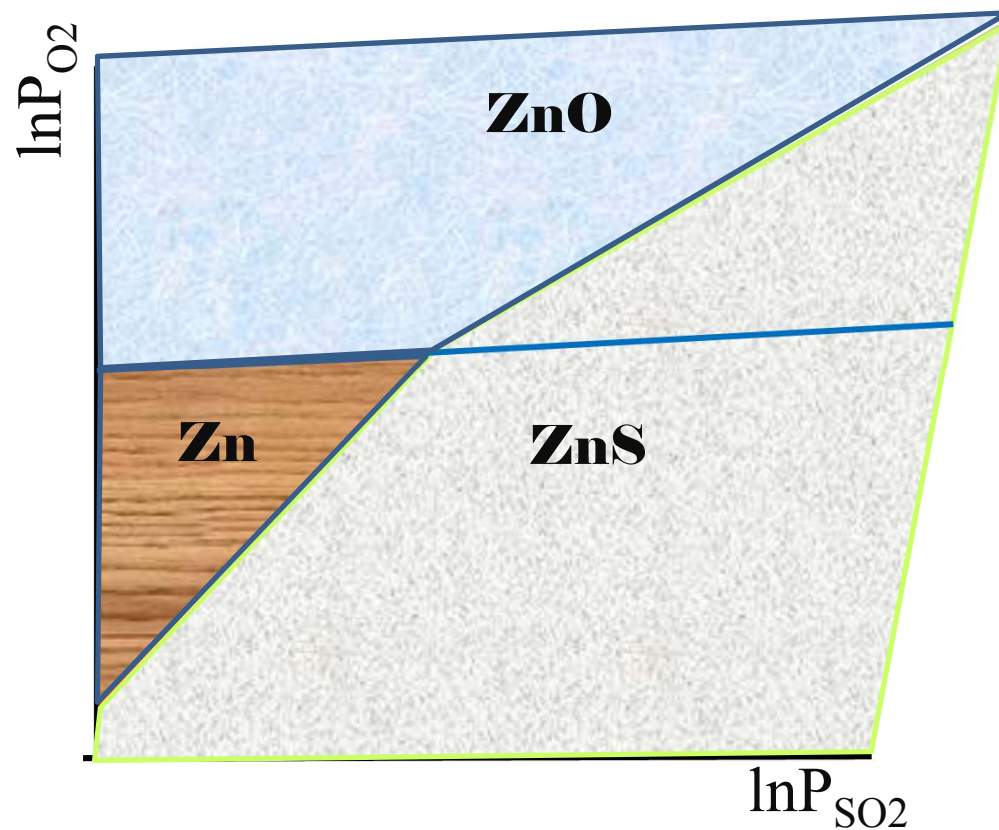


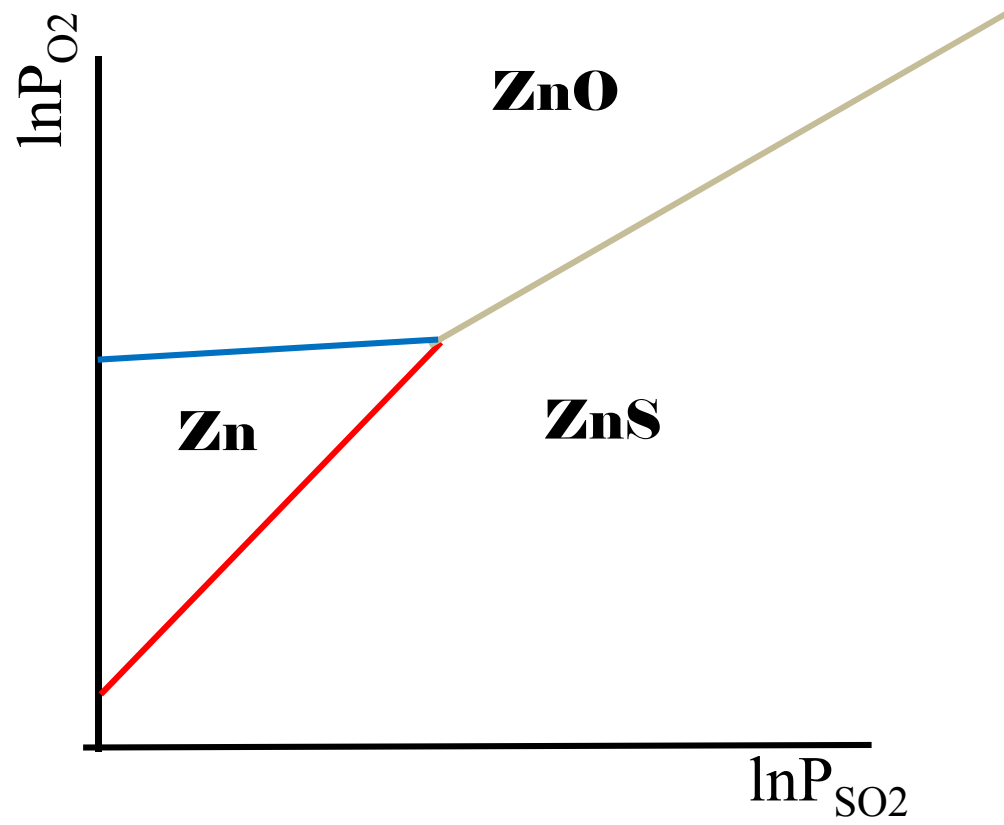


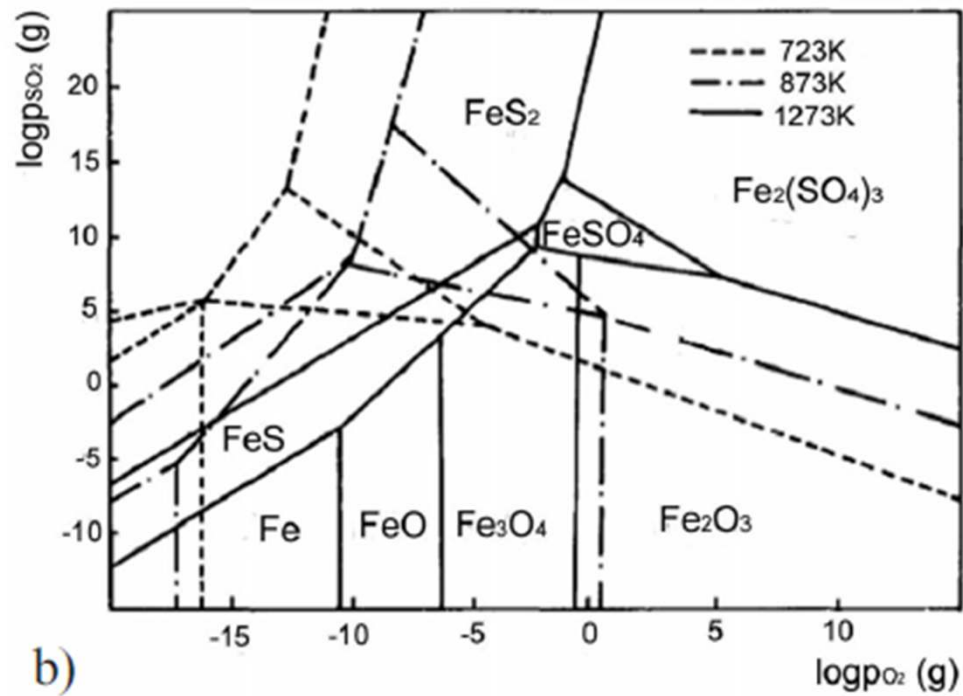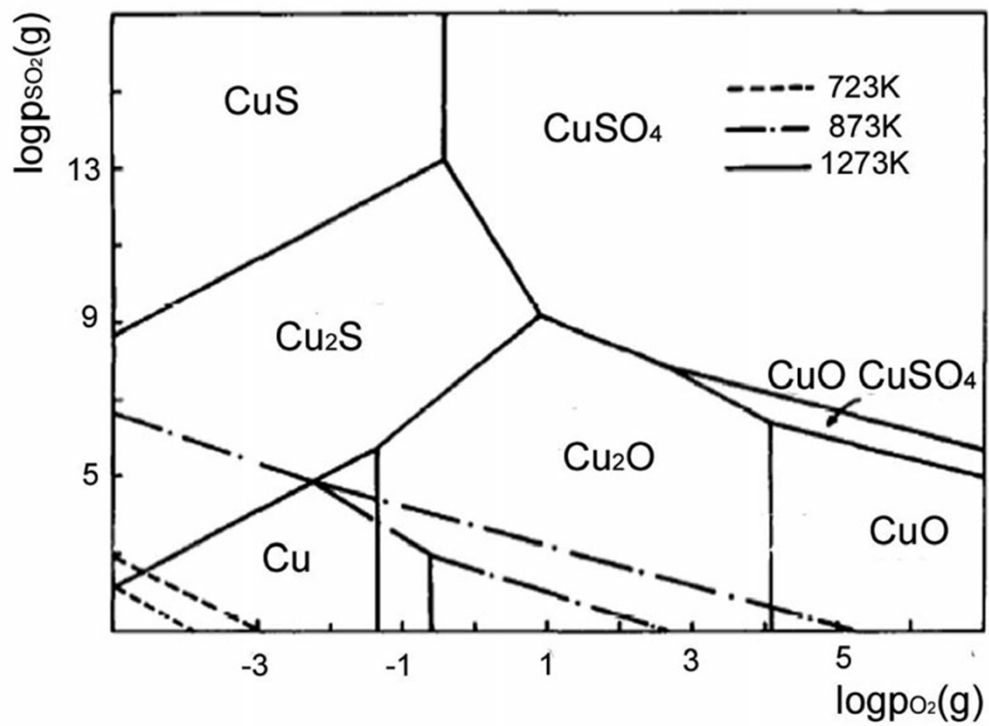

b)

تعادل Cu-O-S:

  
در دمای ۷۰۰°C



دیاگرام Cu-S-O در سیستم P_{SO_2} بر حسب P_{O_2}


فازها: Cu ، Cu_2S و Cu_2O

 • تعادل Cu-Cu₂S




$$\log P_{SO_2} = \log P_{O_2} + 10.31$$

• تعادل Cu₂S-Cu₂O

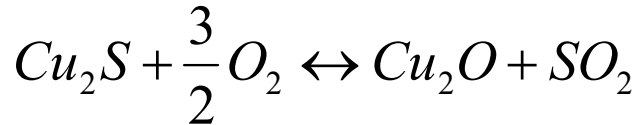


$$\log P_{SO_2} = 1.5 \log P_{O_2} + 15.35$$

• تعادل Cu-Cu₂O


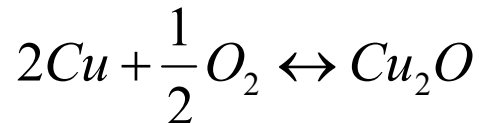


$$\log P_{O_2} = -10.1$$

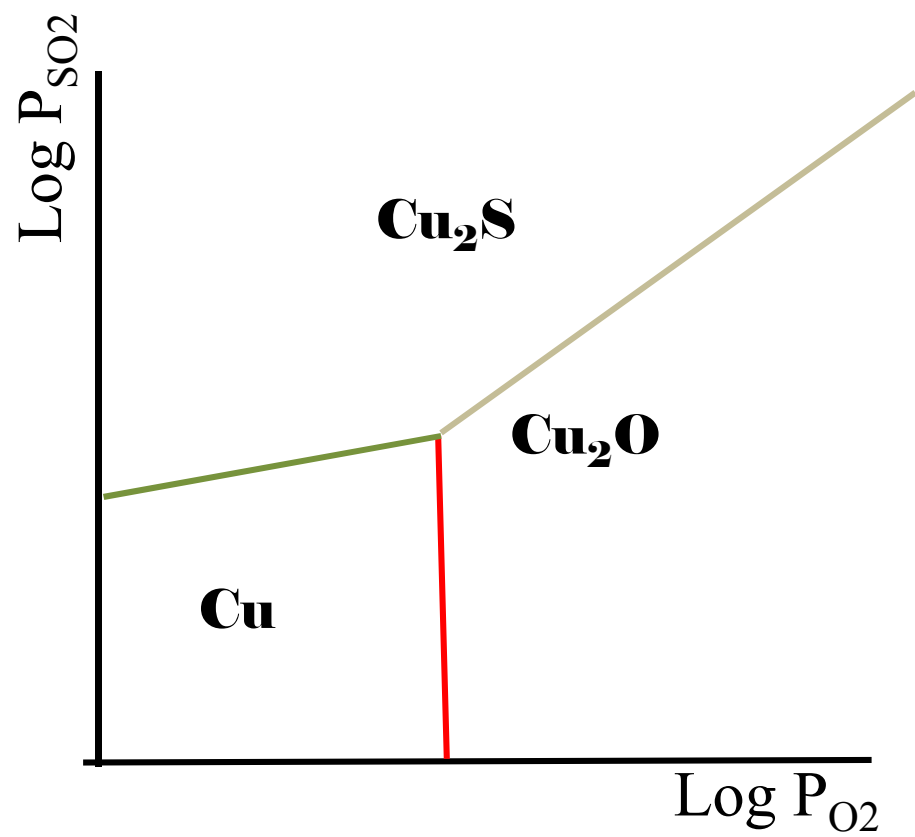


ب- رسم دیاگرام پایداری بر حسب متغیرهای $1/T$ و P_{O_2}

 
• اگر در سیستم فشار جزئی SO_2 ثابت گرفته شود.

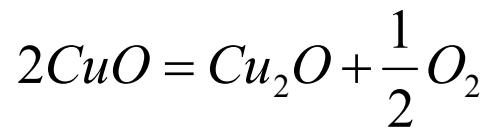

$$\Delta G^\circ = -304370 + 272T = -RT \ln \frac{1}{P_{SO_2} \cdot P_{O_2}^{1/2}}$$

 
$$\log P_{O_2} = \frac{-31790}{T} + 30.4$$

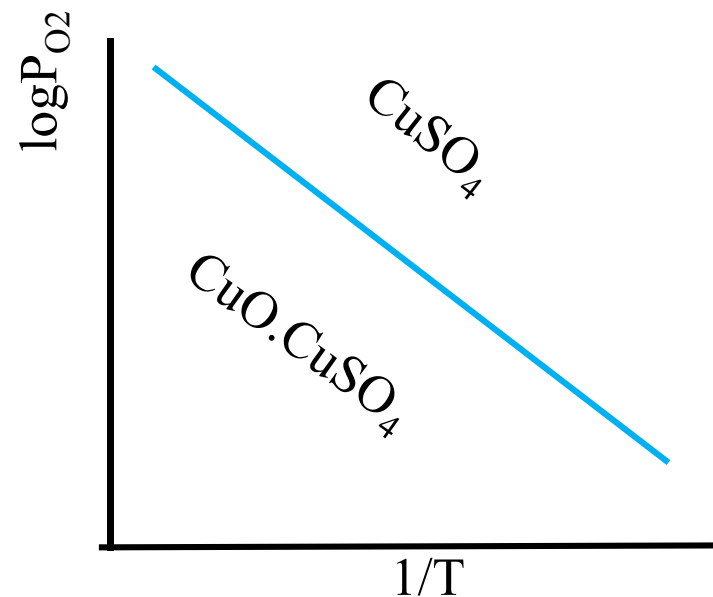



$$\Delta G^\circ = -749540 + 630.5T = -RT \ln \frac{1}{P_{\text{SO}_2}^2 \cdot P_{\text{O}_2}^{1.5}}$$

$$\log P_{\text{O}_2} = \frac{-26096}{T} + 23.26$$

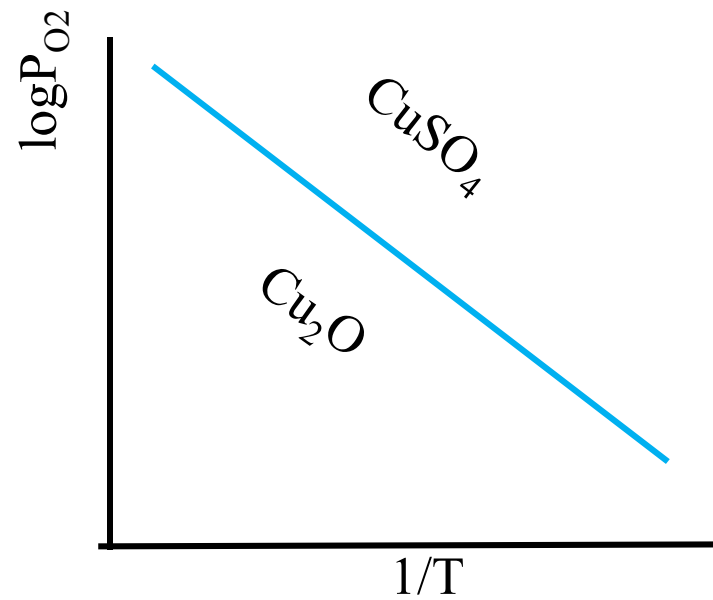

انتخاب نوع فرآیند تشویه؟؟؟

معیارهای انتخاب فرآیند تشویه

شرایط فیزیکی محصول:

- محصول مورد استفاده در کوره بلند باید درشت باشد
- محصول مورد استفاده در کوره انعکاسی باید ریز باشد
- محصول مورد استفاده برای لیچینگ باید متخلخل باشد

ترکیب شیمیایی محصول:

- برای مس باید مقداری گوگرد وجود داشته باشد
- برای سرب و روی باید کل گوگرد حذف شود

- **Calcine:**


To heat (a substance) to a high temperature but below the melting or fusing point, causing loss of moisture, reduction or oxidation, and the decomposition of carbonates and other compounds.





دستگاه های تشویه کننده؟؟؟

تشویه کننده

- هر فرآیند در تشویه کننده های خاص انجام می شود.
- انواع معمول تشویه کننده: بستر سیال، اجاق چند طبقه، گردان، تشعشی و ...

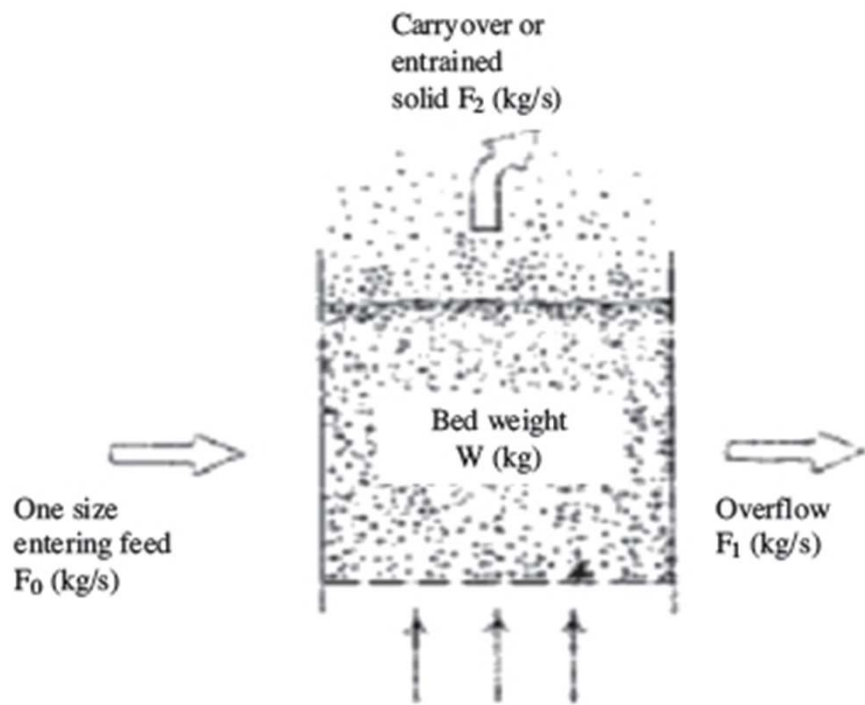


تشویه کننده اجاق چند طبقه (Multiple Hearth Roasting)

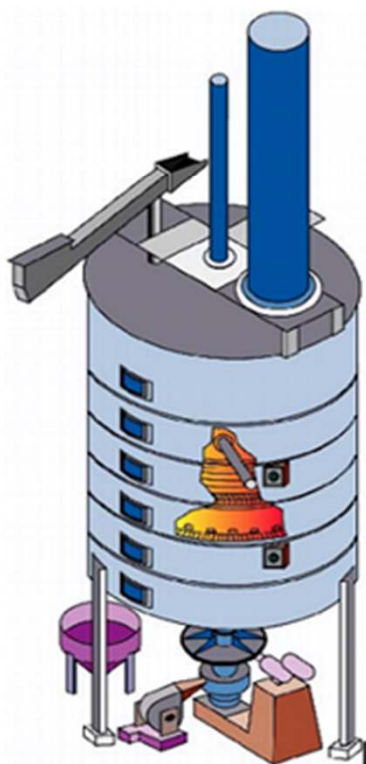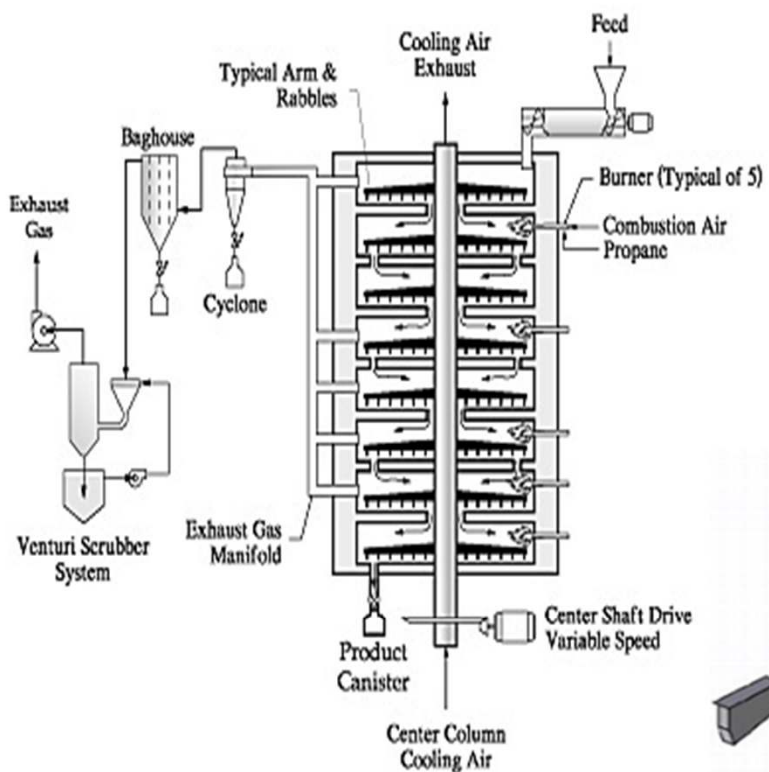


- جریان مخالف خاکه جامد و گازهای اکسید کننده
- اجاق در بالا، شارژ را خشک و گرم می کند
- گازهای اکسید کننده از پایین به سمت بالا حرکت می کند
- شارژ آرام به پایین حرکت می کند
- حرارت خارجی نیاز نیست مگر زمانیکه شارژ رطوبت داشته باشد

محدودیتها:

- تشویه آهسته
- گازها برای تولید H_2SO_4 مناسب نیست زیرا مقدار کافی SO_2 و SO_3 ندارد.

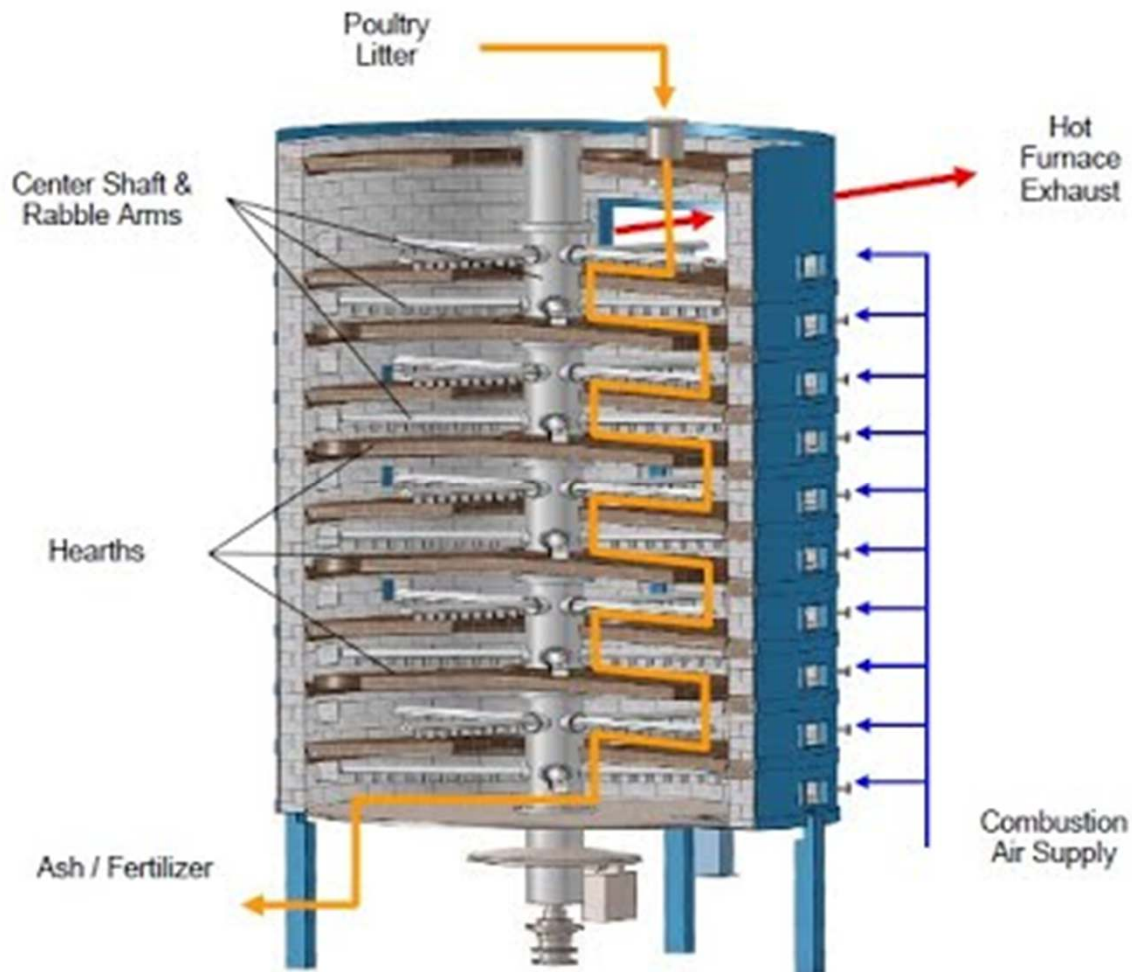

تشویه کننده بستر سیال (Fluidized-bed roasting)

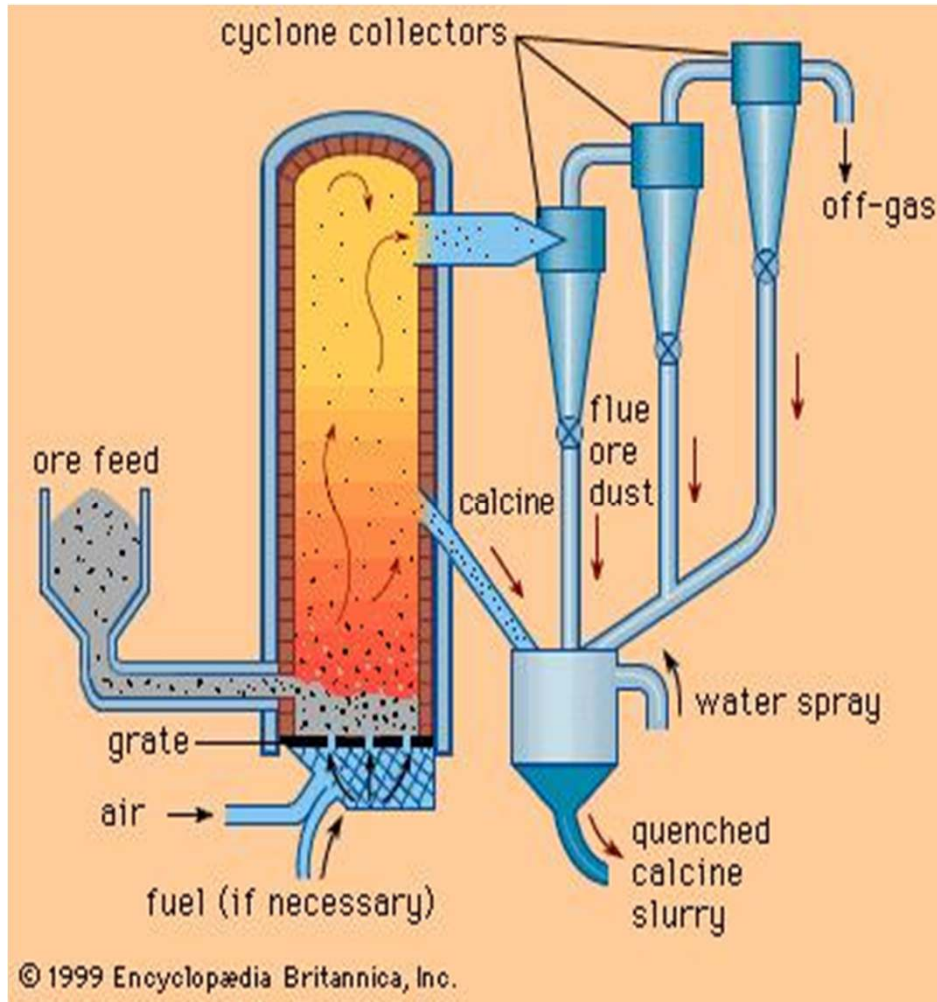

اصول:

- ذرات خاکه در حالیکه در یک گاز معلق هستند تشویه می شوند.
- گاز از پایین بستر وارد می شود.
- رفتار بستر وابسته به سرعت گاز است.


- سرعت واکنش گوگردزدایی (تشویه) بسیار بیشتر از فرآیندهای اجاق چند طبقه قدیمی است.
- دستگاه در فشار نسبتاً کمتر از اتمسفر و در دمای متوسط 1000°C کار می کند.
- در فرآیند بستر سیال، سوخت اضافی بعد از شروع نیازی نیست.

مزایا:

- بازدهی بالای انرژی به دلیل اتوژن بودن
- امکان بازیابی گوگرد از گاز SO_2 (مقداری آن بالاست)
- ایده ال برای تشویه خاکه های اکسیدی، زیرا واکنشهای اکسیدی رخ داده
حین تشویه به شدت گرمازا هستند. مانند Millerite NiS . Pyrite FeS_2
و غیره

در هم جوشی ذرات (Agglomeration)

- درشت سازی و بهم چسبیدن ذرات ریز به فرم گندله، خشت (بریکت)، رشته یا کلوخه
- این فرآیند معمولاً برای تولید آهن از طریق کوره بلند استفاده می شود.
- کیفیت محصول نهایی وابسته به روش تولید و خصوصیات افزودنی هاست.
- محصول باید خواص فیزیکی مطلوبی داشته باشد.

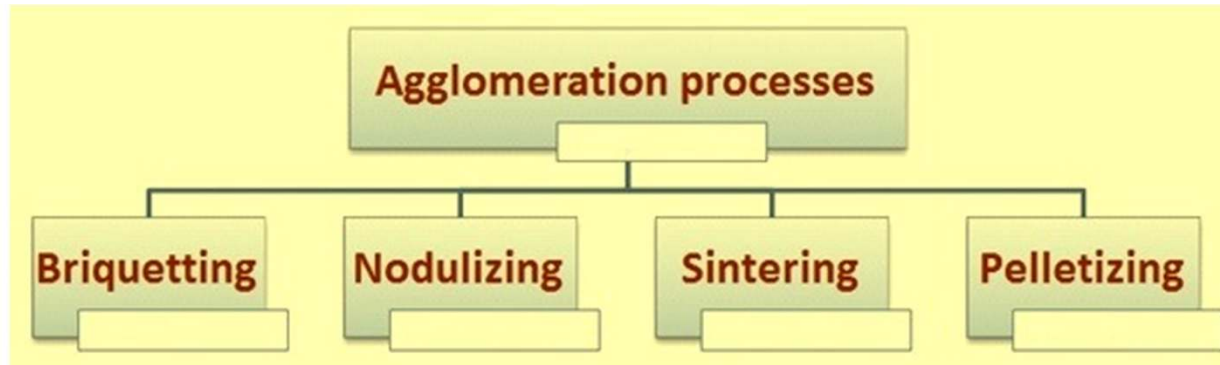

□ Most of the mineral products are agglomerated by four basic processes.

- a) Sintering
- b) Pelletizing
- c) Briquetting
- d) Nodulizing



کلوخه سازی (Sintering):

یکی از فرآیندهای مهم آماده سازی خاکه در تولید آهن است.

- تعریف: فرآیند حرارت دهی ذرات کنسانتره در دمای بالا و کمتر از نقطه ذوب آنها
- هدف: تولید ذرات درشت تر (ایجاد نفوذپذیری بستر) و جلوگیری از اتلاف گرد و غبار

گندله سازی (Pelletizing):

- تشکیل گندله های خاکه آهن بعنوان گندله سازی معروف است.
- فرآیند دیگری از آگلومراسیون ذرات ریز مرطوب خاکه است.
 - در بشکه یا بشقابک انجام می شود.
 - کره های بزرگ از ذرات ریز به دلیل رسیدن به خواص دلخواه تولید می شود.



Mechanical Construction of a
DISC PELLETIZER

