

اکسپد های خاص



عناصری مانند Ti , Zr و V را نمی‌توان با روش‌های قبلی احیا کرد. چرا؟

۱. علاقه شدید به اکسیژن

۲. تاثیر منفی وجود مقادیر حتی جزیی اکسیژن روی خواص آنها

❖ Some metals such as **titanium**, **zirconium**, **beryllium**, **uranium** and **thorium** (and most of the **rare earths**) are known to form very stable oxides. They do not respond favorably to attempts to prepare them by oxide reduction.

آیا Al , Mg , Ca و Mn می‌توانند این کار را انجام دهند؟

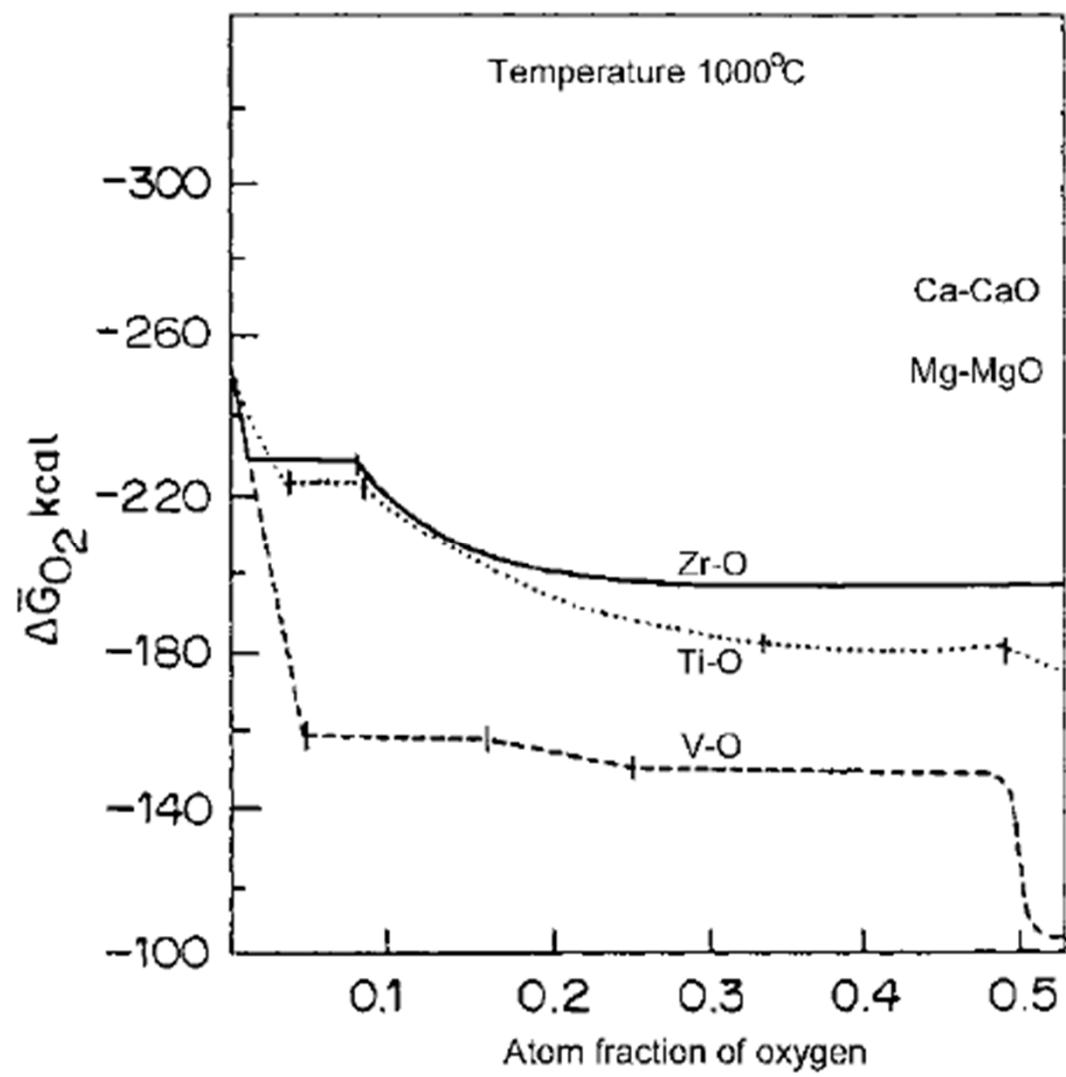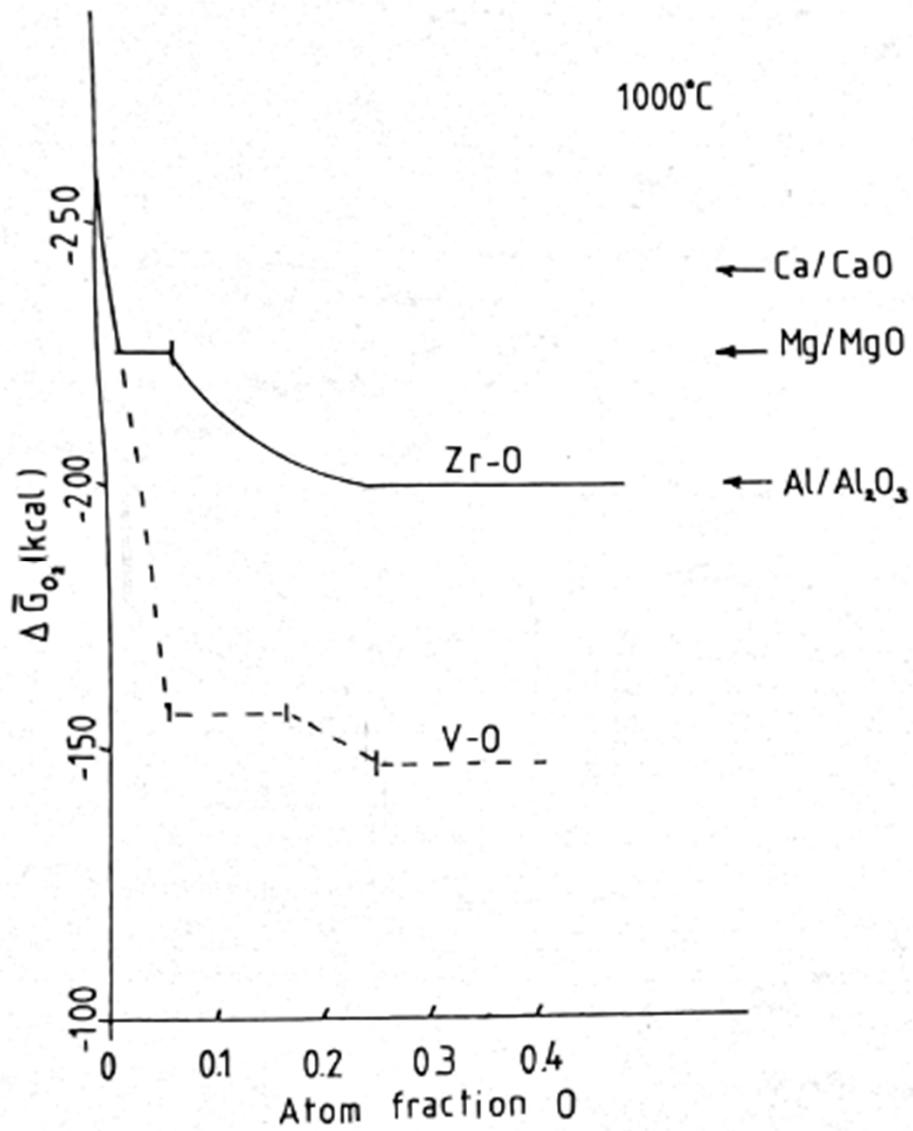

بررسی:

۱. استفاده از Al مقدار اکسیژن ۲٪، استفاده از Mg اکسیژن به ۰.۰۲٪ و برای Ca ناچیز می‌شود.
۲. مقداری اکسیژن در ساختار باقی می‌ماند و این اکسیژن روی خواص اثر منفی دارد

روش مناسب؟؟

روش هالید فلزات

- ❖ مانند کلریدها و فلوئوریدها
- ❖ ترکیبی از خواص مناسب در انرژی آزاد تشکیل، فشار بخار، نقطه ذوب و نقطه جوش دارد که آنها را برای فرآیندهای احیای فلز مفید می سازد.
- ❖ از مواد اولیه در دسترس، هالیدهای فلزات می تواند در یک شرایط عاری از اکسیژن تهییه شوند و می توانند همچنین به فلزات عاری از اکسیژن احیا شوند.

تولید کلرید

دو نوع اصلی کلریناسیون وجود دارد:

۱. در نوع اول، کلرید فلز قابل تبخیر نیست (**غیرفرار** هستند) و فلز از طریق واکنشهای فازهای مذاب یا توسط انحلال با آب بدست می آید.
۲. در نوع دوم، کلریدهای تولید شده **فرار** بوده و با واکنشها و بصورت گازی خارج می شوند. آنها از فازی گازی توسط چگالش بازیابی می شوند.

پس بعبارتی:

- ❖ ابتدا اکسید را به کلرید فلز تبدیل و سپس کلرید را به فلز خالص تبدیل می‌کنند
- ❖ استفاده از تقطیر جز به جز برای جداسازی
- ❖ دمای پایین مورد نیاز برای فرآیند استخراج
- ❖ تشکیل کلریدهای قابل حل در انواع حلال‌ها

❖ همه فلزات (به جز گروه پلاتین)، آلیاژها و بین فلزی ها:



❖ کلریناسیون یک اکسید فلزی (MO) با گاز کلر:



۲. حضور اکسیژن $\Delta G > 0$. ۱ مشکل: ○

○ کلریناسیون در حضور کربن



:مثال ➔



:مثال ➤


at 900 °C:




- and



- Combining the two,

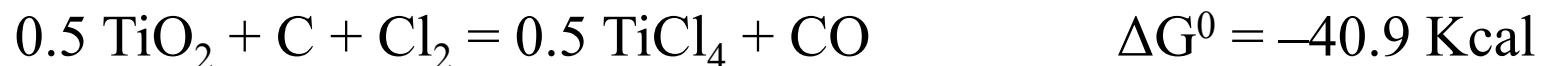


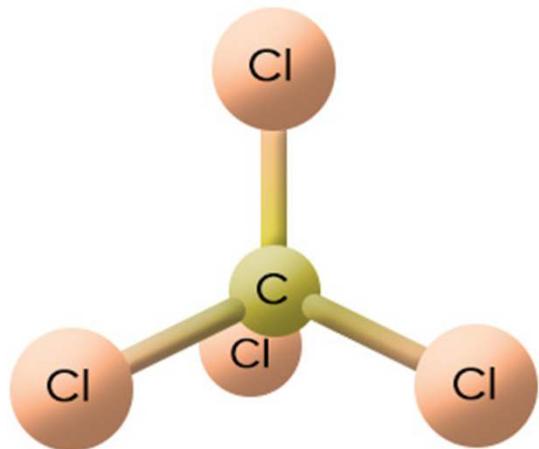


• مشکل: امکان تشكیل CCl_4 از واکنش زیر:



راه حل؟؟؟

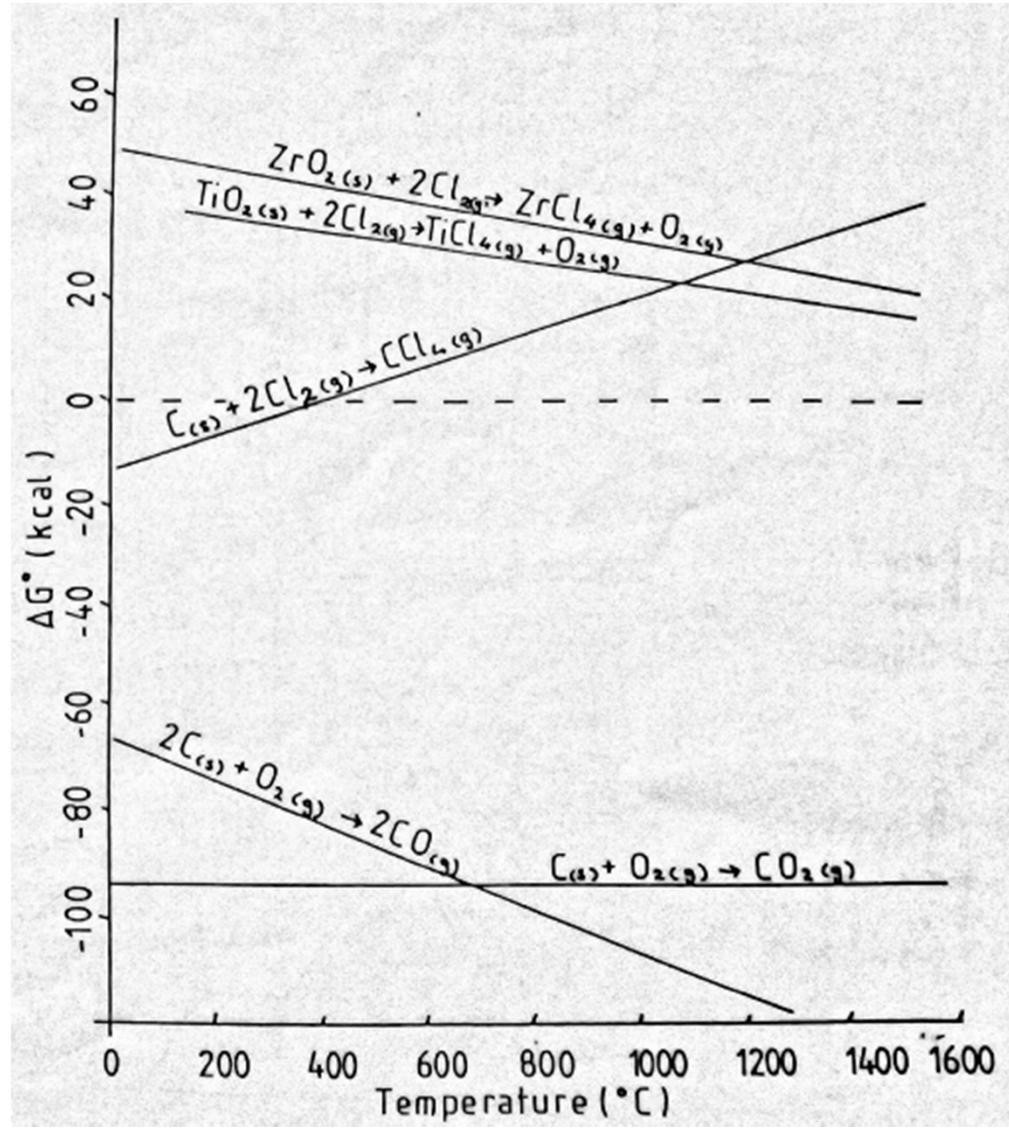



در دمای بالای 400°C ، ΔG مثبت است.

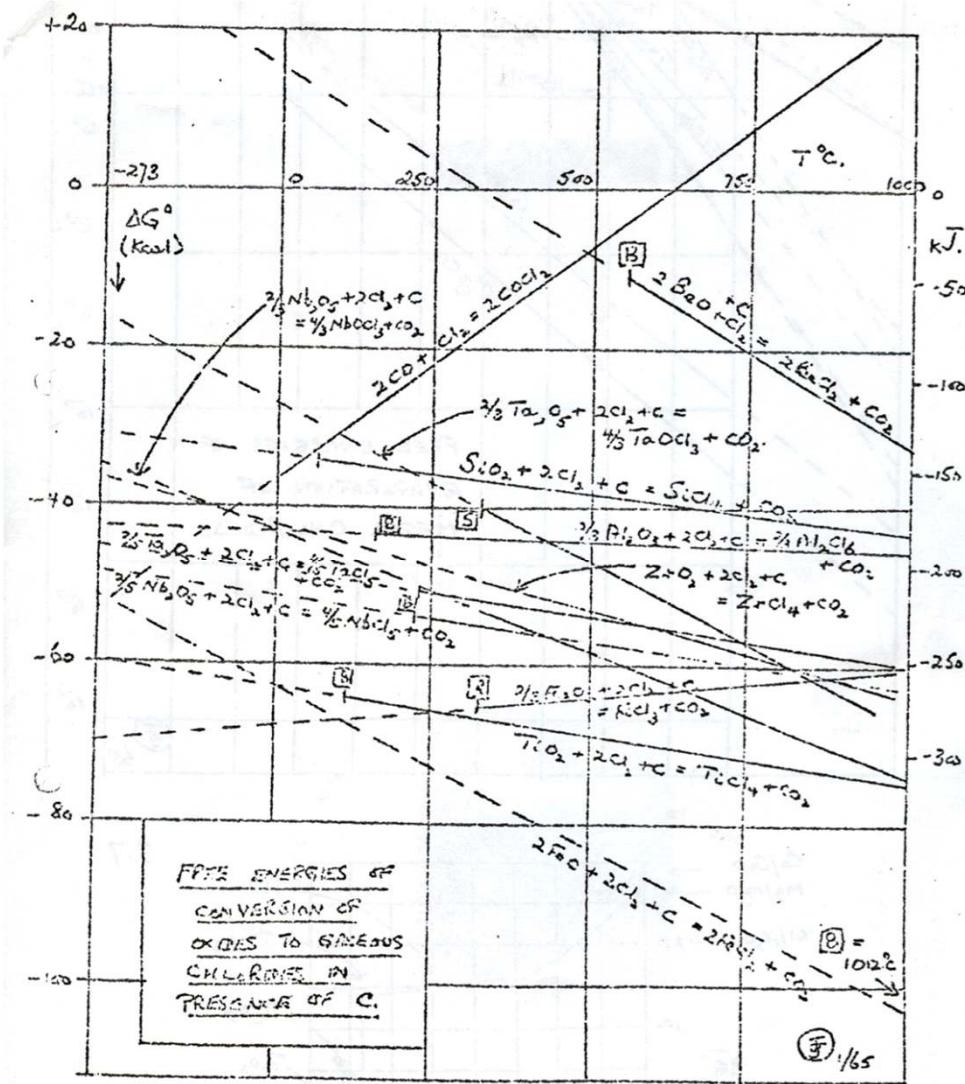

دلایل اهمیت کلریناسیون در فرآیند پیرومتوالورژی:

- ❖ سهولت تشکیل کلریدهای فلزی از اکسیدها
- ❖ خواص منحصر بفرد: نقطه ذوب پایین، فراریت بالا، قابلیت اتحلال آبی بالا
- ❖ تبخیر کلریدها و تفاوت در فشار بخار آنها برای جدایش هر کلرید از دیگری مفید است.
- ❖ وقتی فشارهای بخار دو کلرید مشابه باشد، آنها هنوز قابل جدایش هستند.

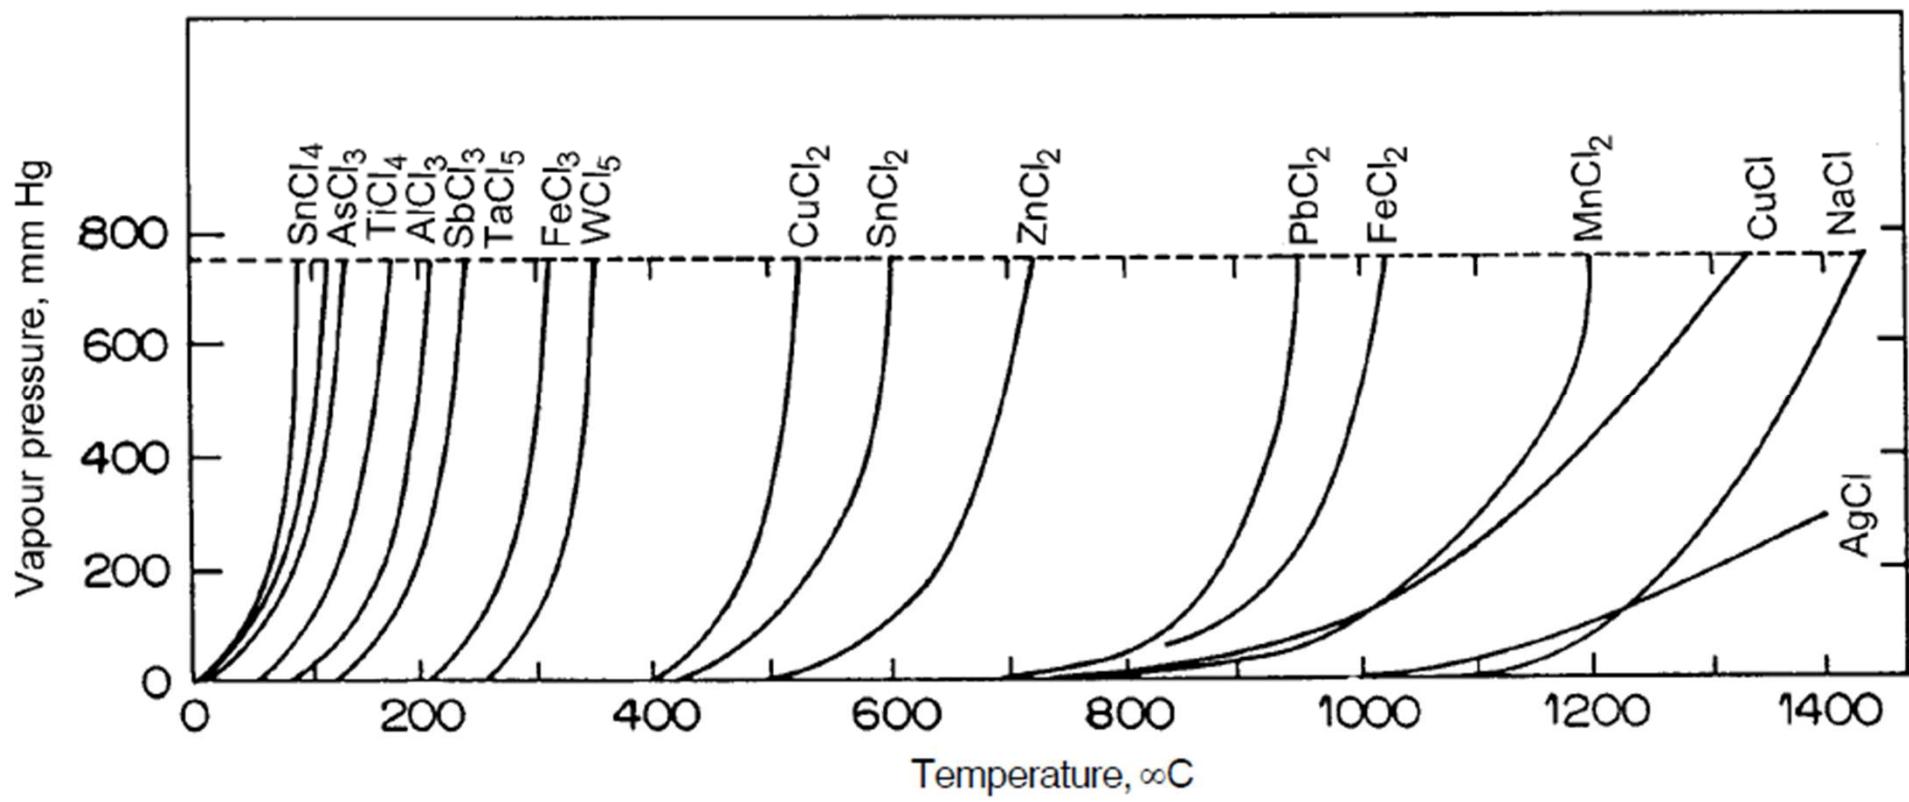

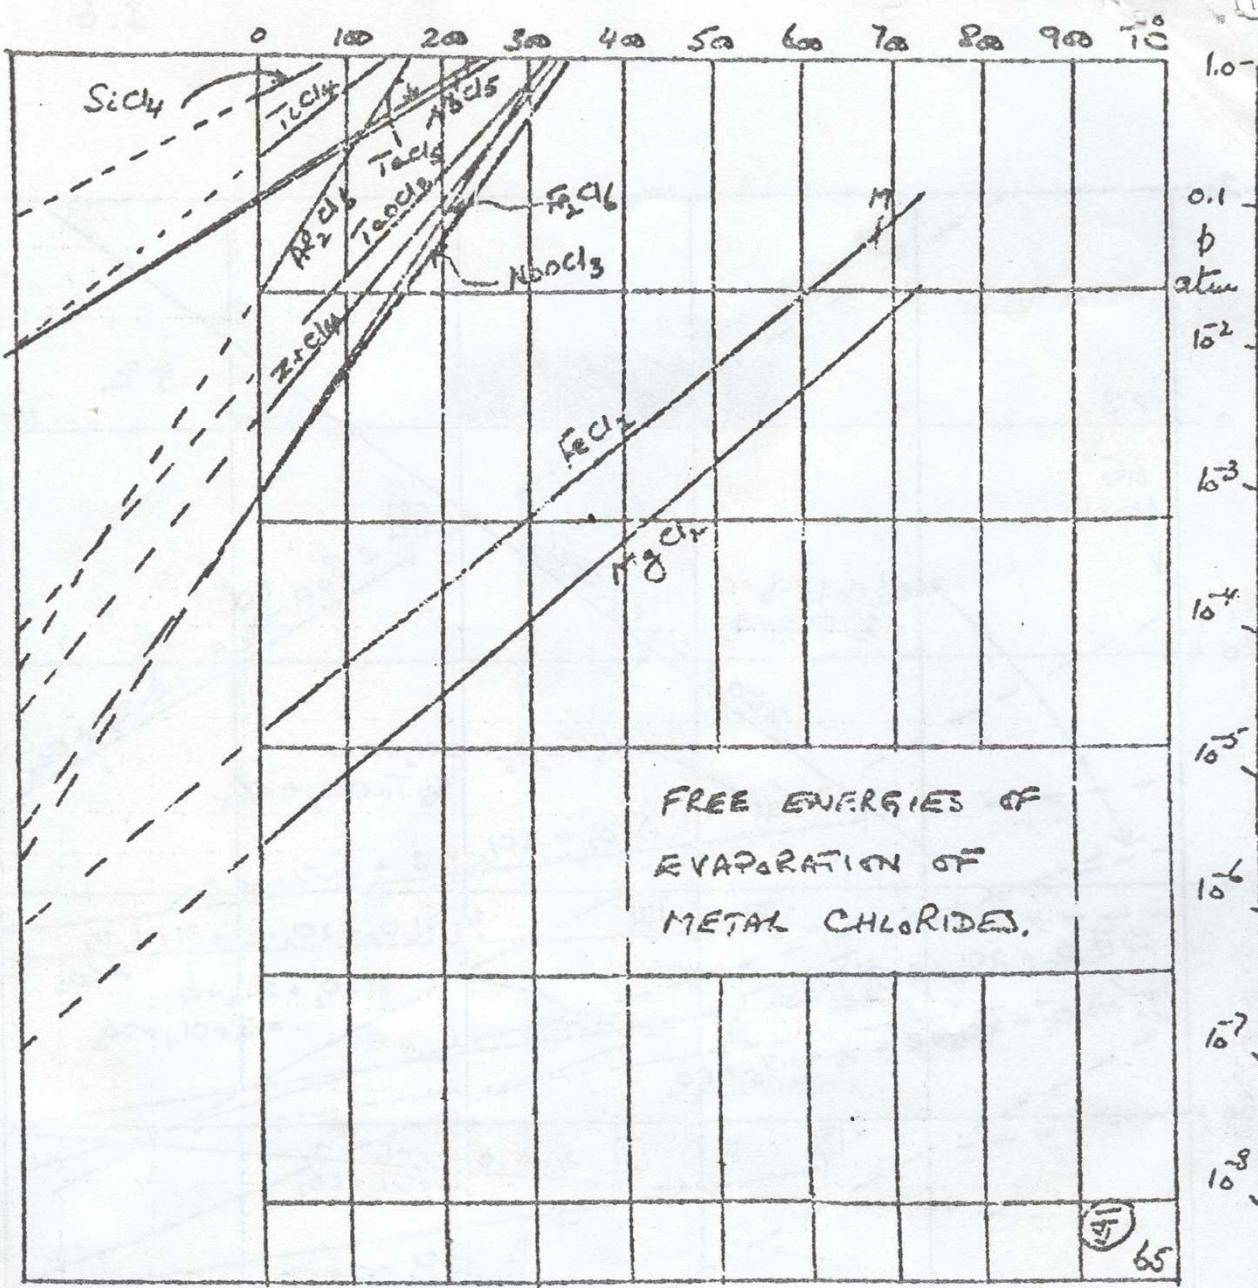

چند نکته:

- ❖ آلومینا، سیلیکا و اکسید آهن اگر در خاکه باشد، تشکیل کلرید می‌دهند.
- ❖ حضور اکسیژن-کربن و کلر همزمان تشکیل COCl_2 که خطرناک و کلر آن خورنده است.
- ❖ خود کلر سمی-خورنده - گران قیمت است.
- ❖ دمای کاری = 1000°C

تولید زیرکونیوم:

- می توان از تبخیر جز به جز استفاده کرد تا از هم جدا شوند.

ZrCl_4 : 330 °C

SiCl_4 : 80 °C

AlCl_3 : 160 °C



FeCl_3 : 330 °C

- جدایش کلرید آهن از کلرید زیرکونیم با افزودن هیدروژن به سیستم:



FeCl_3 : 1020 °C

Kroll process ➤ تولید زیرکونیوم:

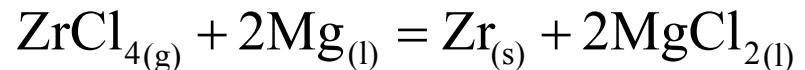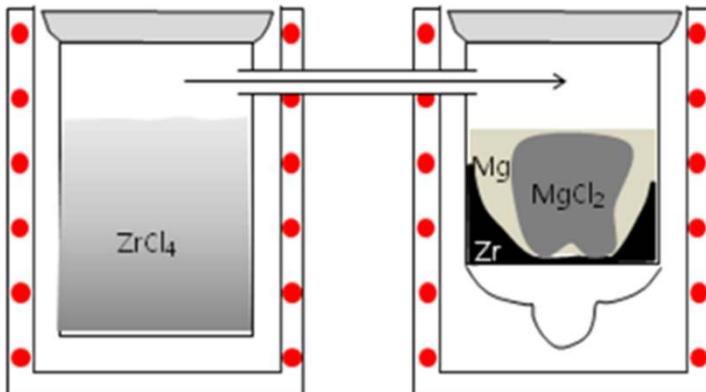

استخراج : Ti


TiCl₄: 140 °C

SiCl₄: 80 °C

AlCl₃: 160 °C




FeCl₃: 330 °C

بخار آب اضافه می کنند

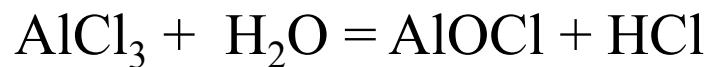

در نتیجه TiCl₄ خالص را تولید می شود. در ادامه توسط منیزیم یا سدیم تیتانیوم اسفنجی تولید می شود.

فرآیند Hunter: توسط سدیم:

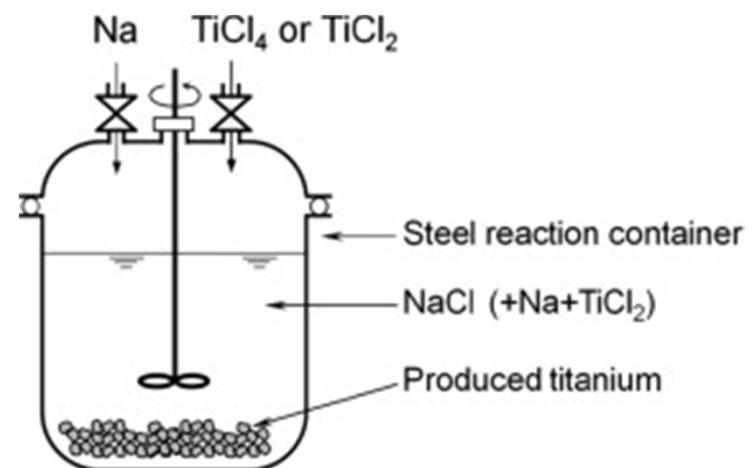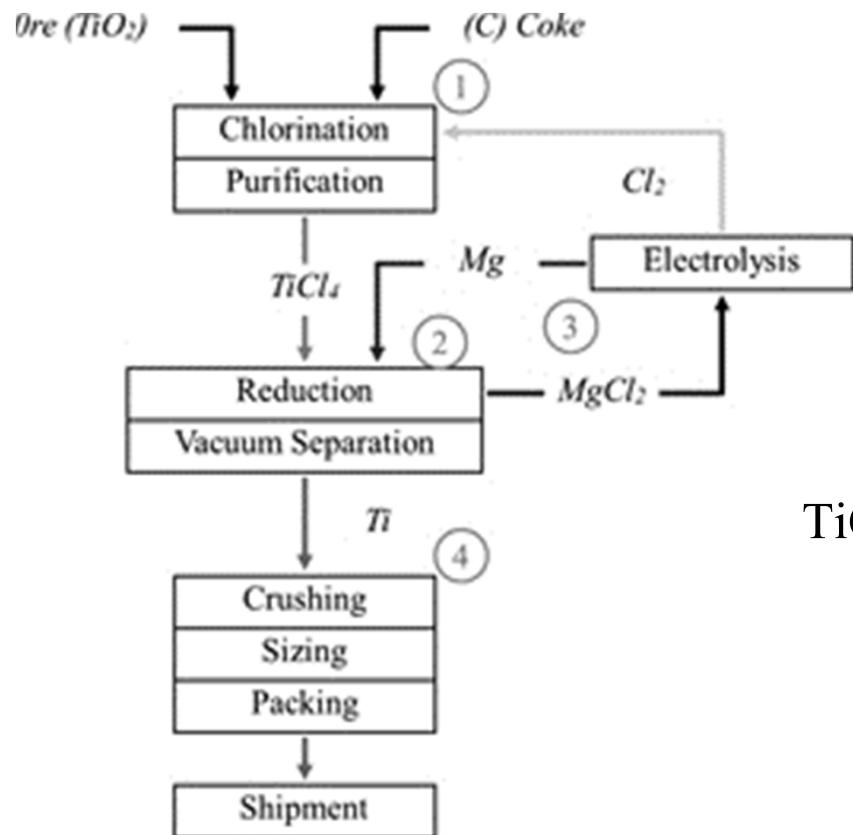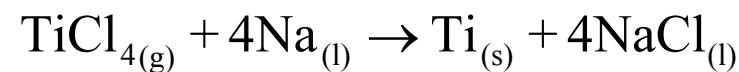

فرآیند Kroll: با منیزیم:

