

فصل دوم:

اصول فیزیکوشیمیایی

مقدمه

- فولاد آلیاژی از آهن و کربن است.
- در طبیعت آهن بصورت اکسیدی وجود دارد.
- اکسیدهای آهن در کوره دمشی (کوره بلند) برای تولید آهن خام احیا می گردند.
- آهن خام مذاب خروجی کوره بلند در کارخانجات فولاد بعنوان چدن مذاب (hot metal) شناخته می شود.

C: 3.5-4.0%
Mn: 0.4-0.5%
Si: 1.0-1.4%
P: 0.22-0.3%
S: 0.06-0.07%



- یک چدن مذاب معمول حاوی:

Composition of pig iron:

Constituent	Percentage of composition
1. Iron	92-94
2. Carbon (both free and combined)	4-5
3. Silicon	1-2
4. Manganese	1-2
5. Sulphur and phosphorus	1-2


• لازم است کربن، سیلیسیوم، منگنز و فسفر اضافی از چدن مذاب حذف گردند.

• روش؟؟؟؟

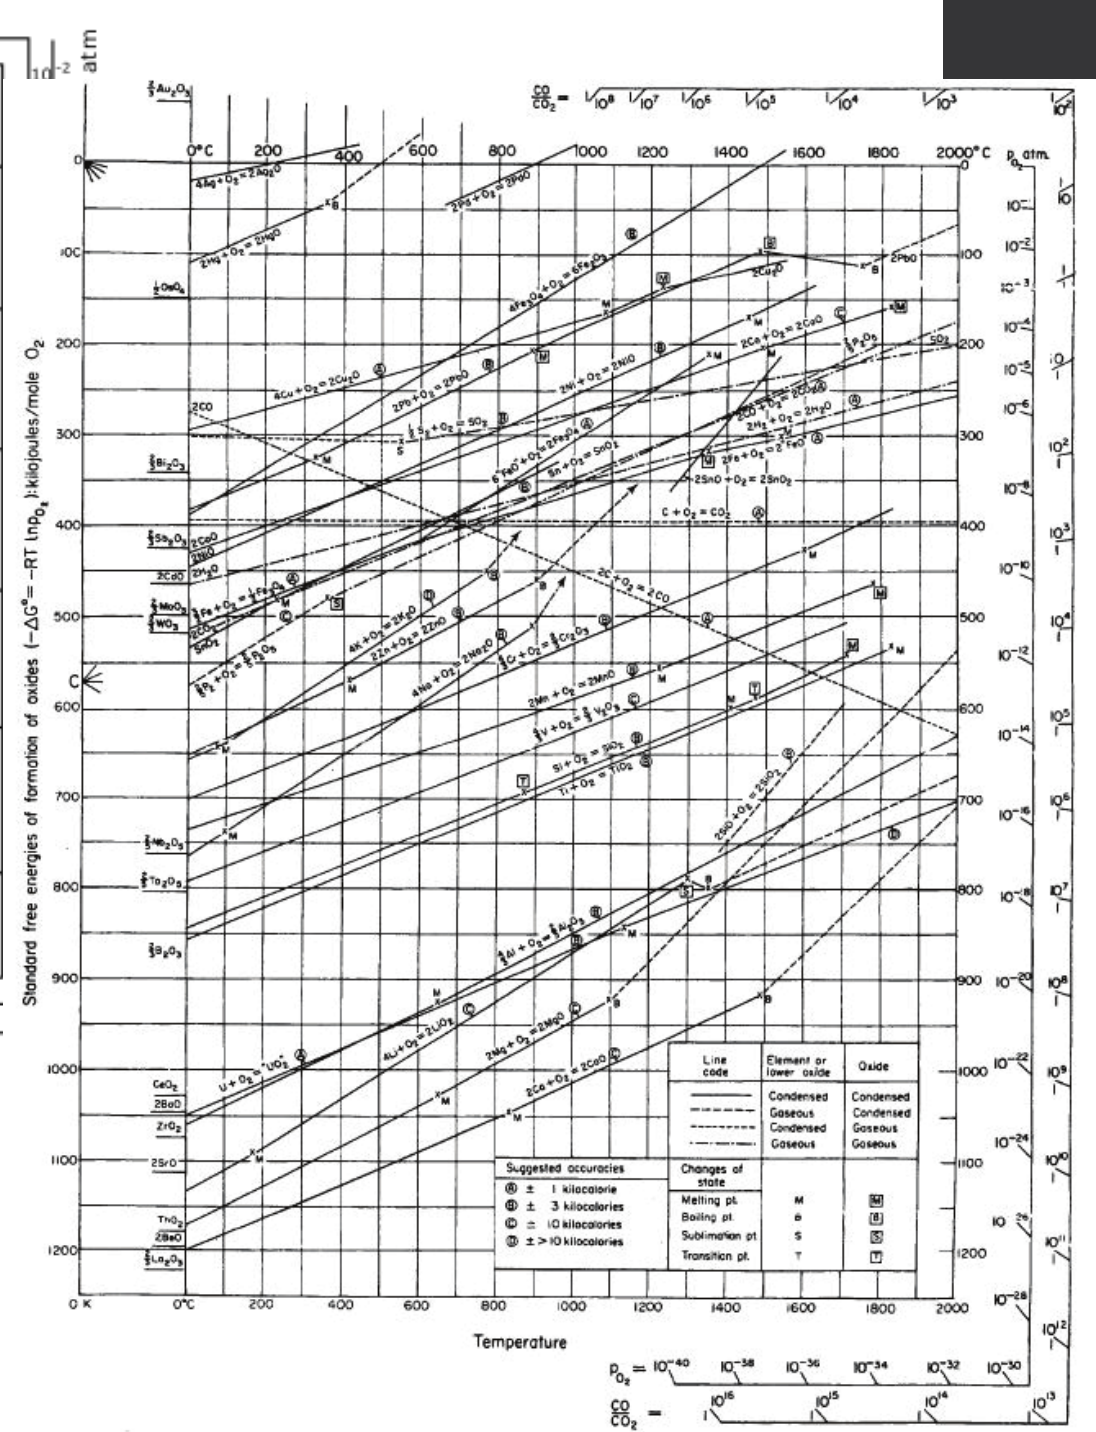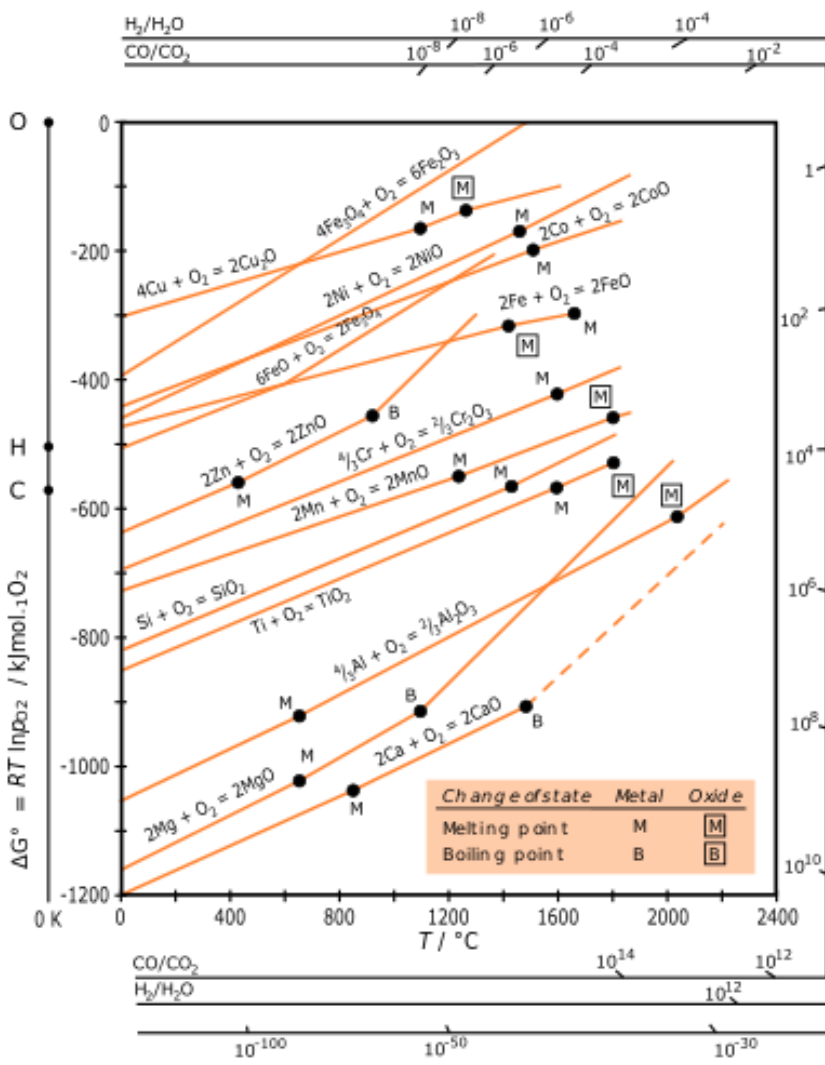



ساختار سرباره های سیلیکاتی

- واحد بنیادی سازنده سیلیکا، چهاروجهی سیلیکات است
- چهار وجهی سیلیکات دارای چهار اتم یا یون اکسیژن که بصورت فشرده یک اتم کوچک سیلیسیوم را احاطه نموده اند.

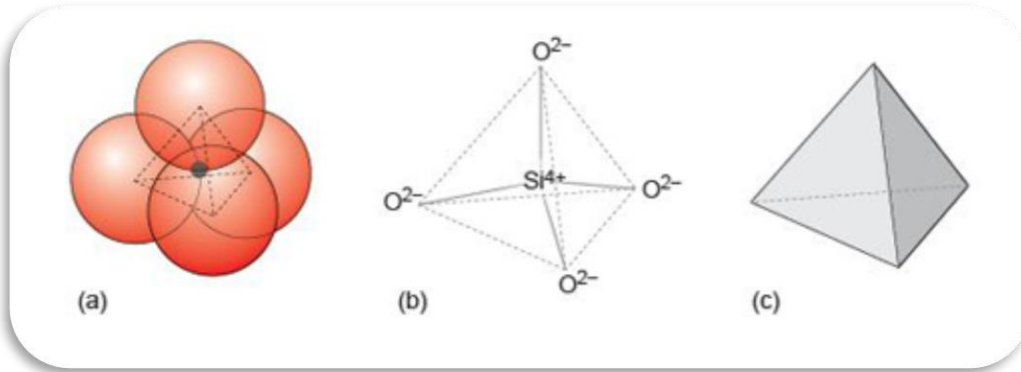


- یک گروه SiO_4 حاوی چهار بار منفی متناسب با اکسیژن خواهد داشت.


Silica Tetrahedra

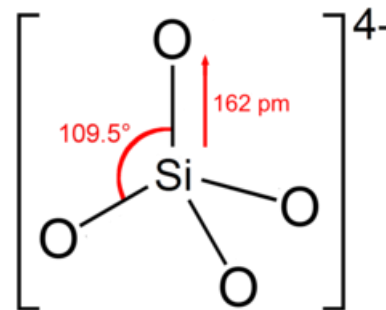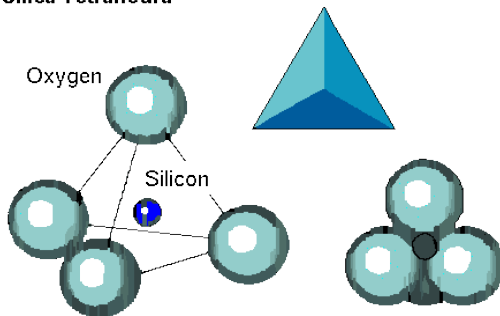

- در سیلیکای مذاب یا شیشه ای، همه یا تقریباً تمام گوشه ها اشتراک را نگه می دارند.
- اتصال مستحکم در همه جهات سبب می شود مذاب ویسکوزیته خیلی بالایی داشته باشد.

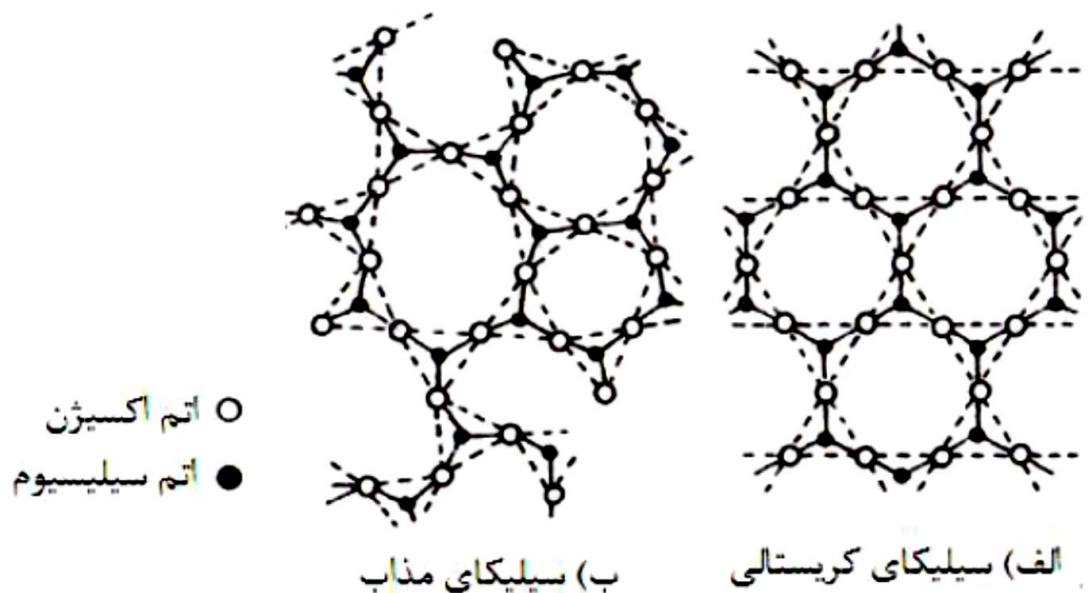


- وقتی یک اکسید فلزی مانند آهک یا منیزیا به سیلیکای مذاب اضافه می شود یون های اکسیژن اکسید اضافه شده باعث شکسته شدن زنجیره سیلیکا می شوند.
- زمانیکه غلظت این اکسیدهای اضافه شده افزایش یابد شبکه سیلیکا بیشتر می شکند و در نتیجه ویسکوزیته کاهش می یابد.

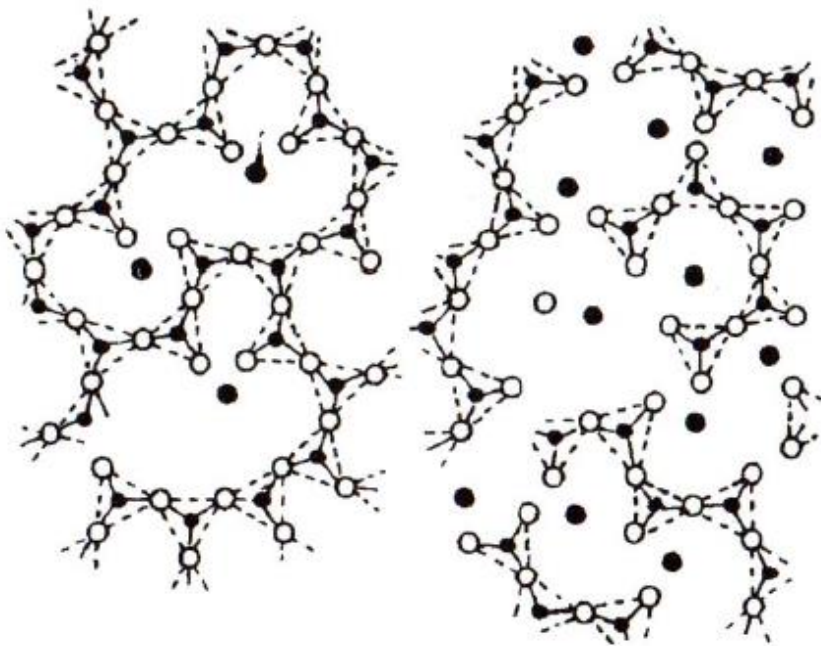


عملکرد فلورید کلسیم در سرباره ها

اثرات فلورید کلسیم (CaF_2) در سرباره ها بصورت زیر است:

 - ۱- کاهش نقطه ذوب سرباره ها، سرباره هایی با بازیسیته بالاتر را می توان استفاده نمود.
- ۲- کاهش ویسکوزیته
- مقادیر نسبتاً کم CaF_2 نقطه ذوب فازهایی مانند Ca_2SiO_4 را به مقدار زیادی کاهش می دهد.



• و واکنش کلی:

 

- ممکن است آب موجود در سرباره توسط افزودن فلورسپار کاهش یابد. در پوشش سیلیکایی کوره هایی که از سرباره های حاوی فلورسپار استفاده می کنند، از طریق تبخیر فلورید هیدروژن که به سیلیکا حمله می کند می تواند خوردگی شدیدی رخ دهد.

 
واکنش های مهم در فولادسازی

• مهمترین واکنش های شیمیایی در فولادسازی واکنش اکسیژن با آهن، کربن، منگنز، سیلیسیوم و فسفر و واکنش گوگرد با آهن می باشند.

- $Fe + [O] = (FeO)$
- $[C] + [O] = \{CO\}$
- $[Mn] + [O] = (MnO)$
- $[Si] + 2[o] = (SiO_2)$
- $2[P] + 5[O] = (P_2O_5)$
- $[S] + (CaO) = [O] + (CaS)$


تعادل کربن – اکسیژن

• کربن زدایی از آلیاژ مذاب Fe-C توسط تزریق اکسیژن گازی به مذاب و یا با افزودن خاکه آهن انجام می شود. اکسیژن طبق واکنش های زیر در مذاب حل می شود.



• محصول اصلی واکنش منوکسید کربن است اما مقداری CO_2 نیز تولید می شود.

$$\bullet k = \frac{\Lambda_{co}}{[h_c][h_o]}$$

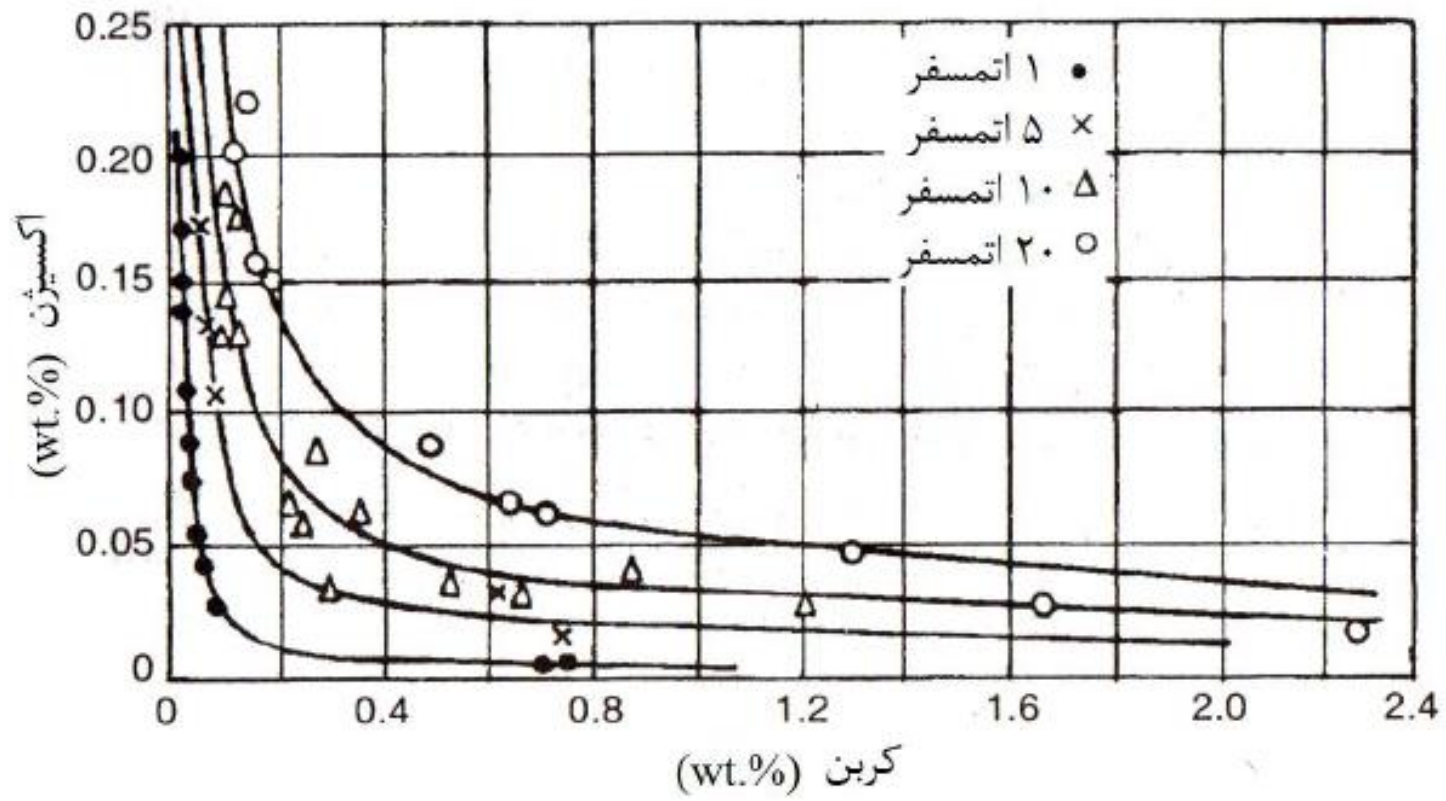

واکنش منگنز

• اکسیداسیون منگنز یک واکنش سرباره- فلز است

$$\bullet K_{Mn} = \frac{(MnO)}{(FeO)[\%Mn]} [Mn] + (FeO) = (MnO) + Fe$$

• تأثیر دما بر تعادل منگنز توسط چپمن بصورت زیر تعیین شد:

$$\bullet \log K_{Mn} = \frac{6440}{T} - 2.92$$

• عواملی که برای مقدار منگنز باقیمانده کمتر در حمام مطلوب هستند.

۱- مقدار منگنز کم در باره کوره


۲- حجم بالای سرباره

۳- FeO بالا در سرباره

۴- دمای پایین

۵- سرباره شبه قلیایی با نسبت آهک
به سیلیکا کمتر از ۲/۲

۶- تخلیه کامل یا جزئی سرباره

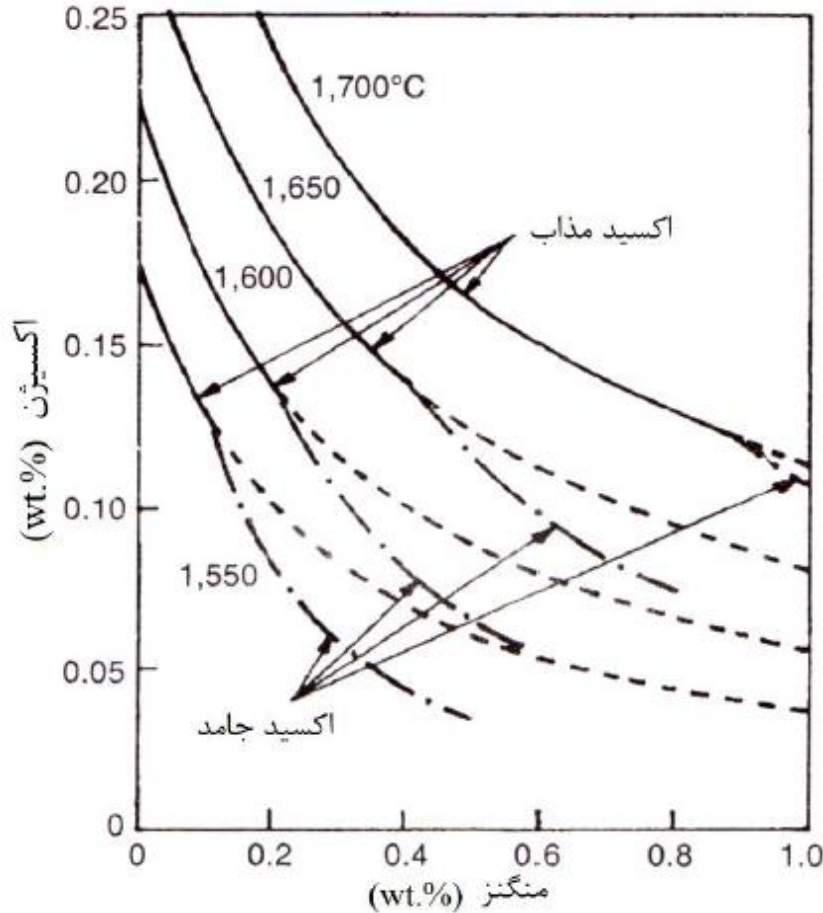

• در کنورتورهای اکسیژنی قلیایی طی پدیده جوشش کربن در سرباره حاوی (FeO)، ممکن است بازگشت منگنز از سرباره به فلز مذاب رخ دهد. با آهسته شدن سینتیک کربن زدایی، اکسیداسیون مجدد منگنز حمام و انتقال آن به سرباره می تواند انجام شود.



واکنش فسفر

- واکنش های سرباره-فلز مذاب مربوط به اکسیداسیون فسفر:
 - $2[P] + 5[O] = (P_2O_5)$
 - $(P_2O_5) + 4(CaO) = (4CaO.P_2O_5)$
- پارامترهای مؤثر بر انتقال فسفر از فلز به سرباره عبارتند از:
 - ۱- مقدار (FeO) زیاد در سرباره
 - ۲- سرباره شدیداً قلیایی، یک سرباره با نسب $CaO/(SiO_2)$ بیش از ۲/۲
 - ۳- استفاده از دماهای نسبتاً پایین
 - ۴- سرباره ای با حجم زیاد و سیالیت خوب
 - ۵- حذف سرباره اکسیدی قبل از اکسیژن زدایی، برای جلوگیری از بازگشت فسفر به مذاب.

• به هر حال، برای تولید فولاد با فسفر کم ($0/01\%P$) یا کمتر، بارگیری مواد خام با فسفر پایین ضروری است.

• $\frac{(\%CaO)}{(\%SiO_2)}$ نسبت توزیع

• (SiO_2) در آن پایین نگهداشته شود.

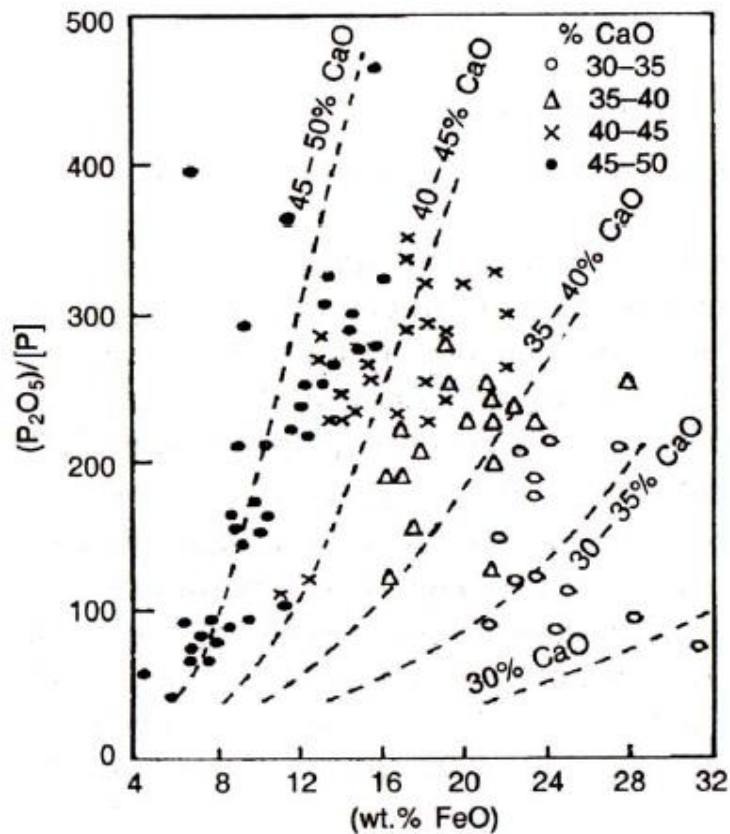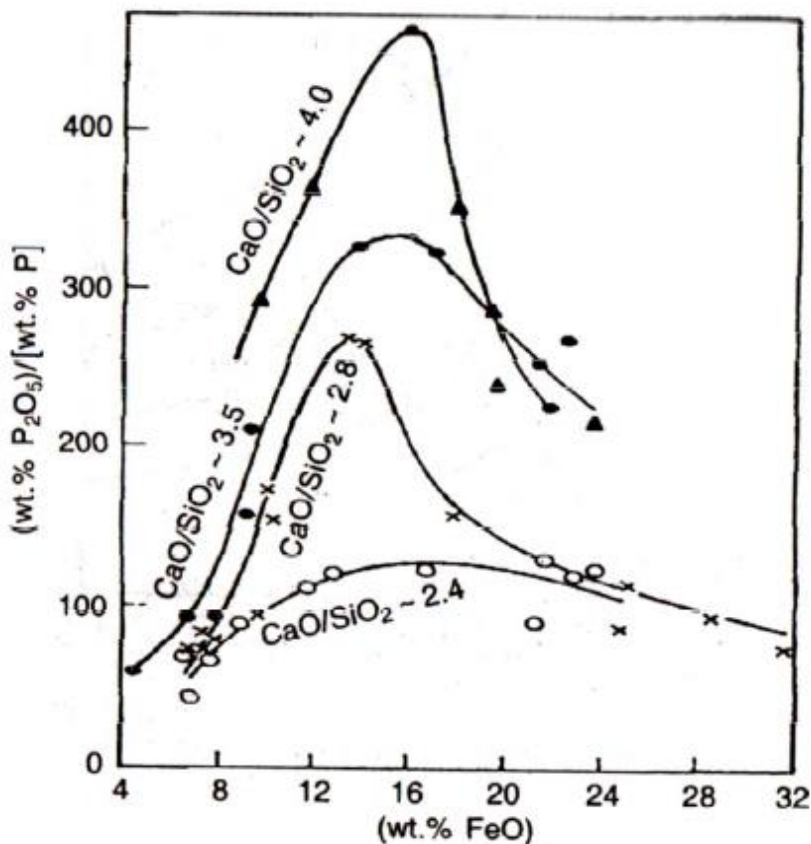

حذف گوگرد

• حذف گوگرد از فولاد مذاب با ایجاد موارد زیر تسهیل می گردد:

۱- بازیسیته بالای سرباره

۲- مقدار (FeO) کم در سرباره

۳- مقدار اکسیژن حل شده


کم در حمام

۴- دمای بالا

۵- سیالیت خوب




۶- اختلاط نرم سرباره و

فلز مذاب

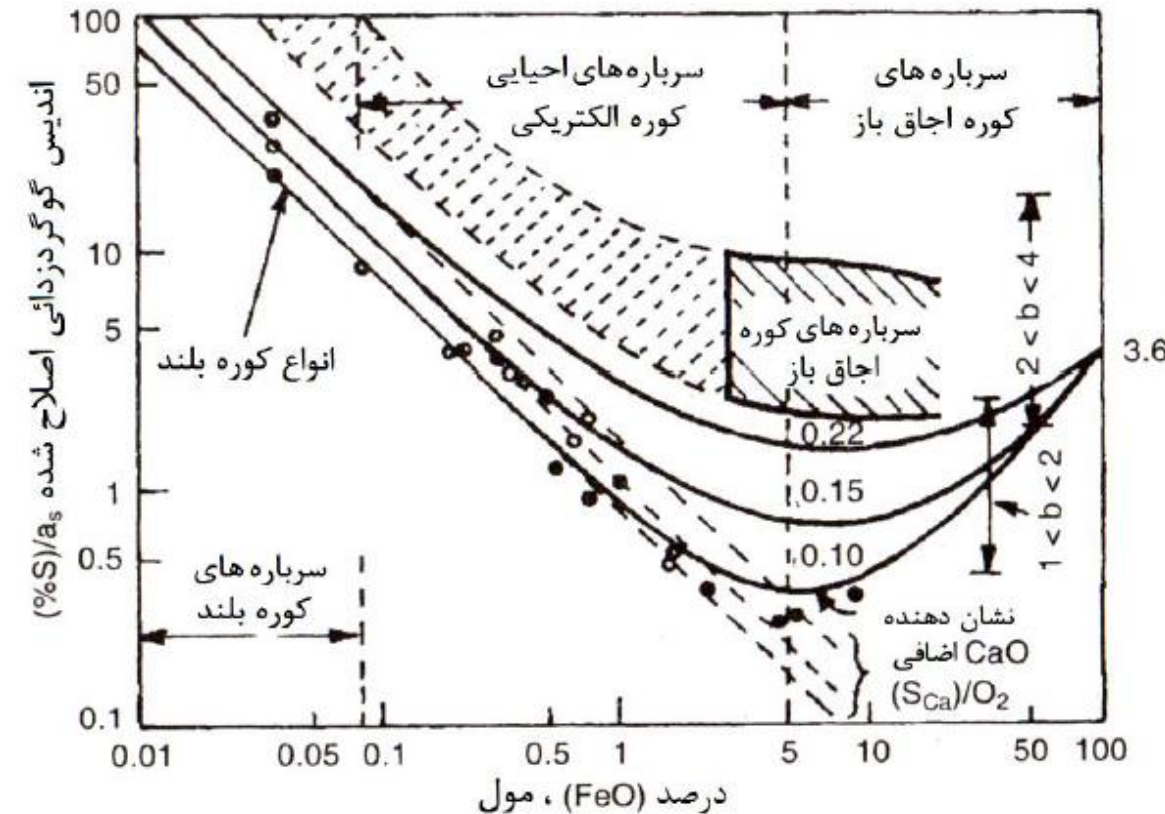

- در هر یک از فرآیندهای فولادسازی فقط تعدادی از این عوامل مهیا خواهند شد.
- در فرآیندهای فولادسازی اکسیژنی قلیایی و کوره قوس الکتریکی شرایط (۱)، (۲) و (۵) به راحتی تأمین می شود.
- ضریب توزیع گوگرد بین سرباره قلیایی و فلز مذاب معمولاً حدود ۴ تا ۶ است و به ندرت به ۸ تا ۱۰ می رسد.

- مفیدترین راه کنترل گوگرد، پرهیز از استفاده از مواد بار با گوگرد بالا می باشد.
- نحوه انتقال گوگرد از فلز به سرباره:

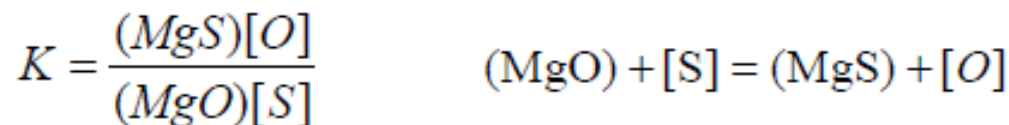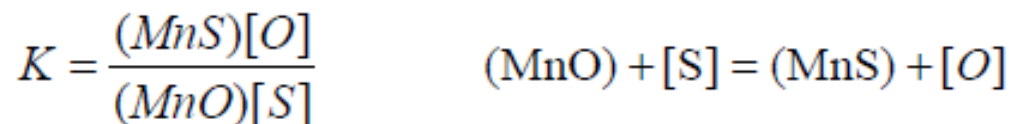
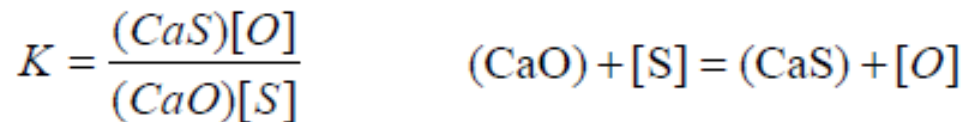


- گوگردزدایی با غلظت بالای اسیدهای قلیایی در سرباره و غلظت پایین اکسیژن در فلز مطلوب می شود.

- کوره های اکسیژنی قلیایی، تلاطم زیاد و اختلاط خوب سرباه و فلز و نیز حضور سرباره های به شدت قلیایی سبب انتقال بهتر گوگرد از فلز به سرباره می شود.

واکنش های سیلیسیوم

 • واکنش بین سیلیسیوم و اکسیژن در آهن مذاب با فرض محلول رقیق می تواند بصورت زیر نوشته شود.

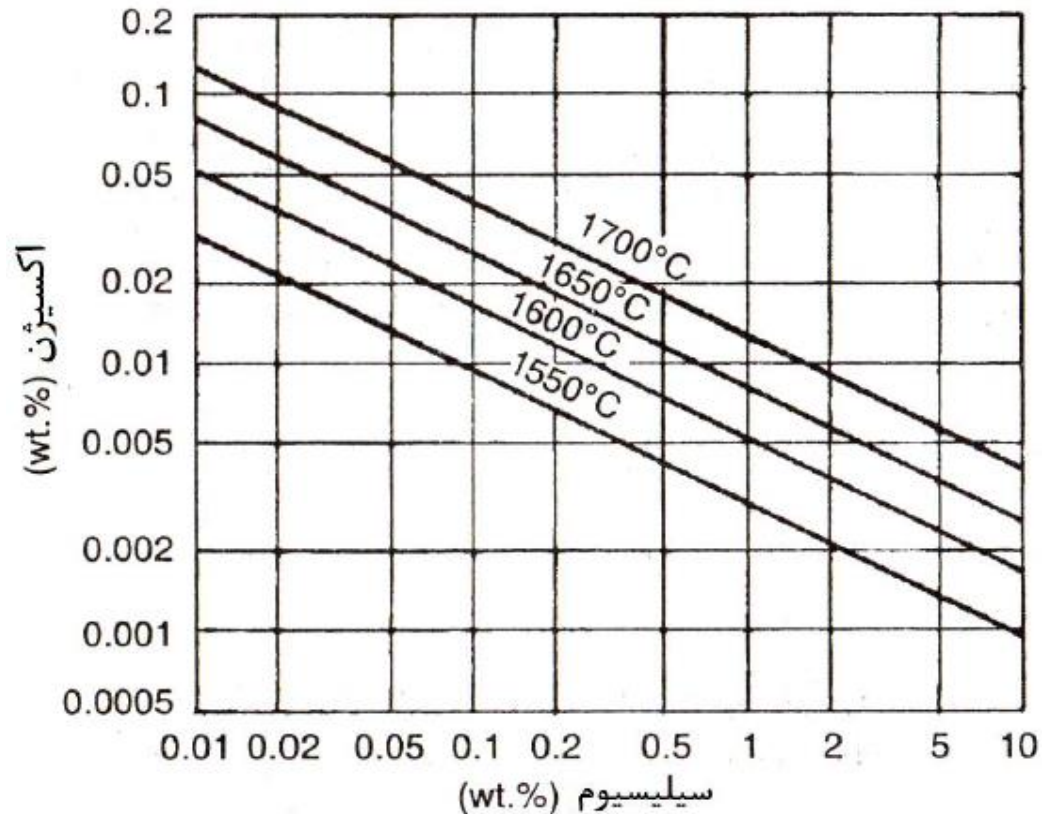

- سیلیسیوم نسبت به منگنز اکسید کننده خیلی قویتری است.
- وقتی Si و Mn باهم برای اکسیداسیون با نسبت های مشخص استفاده شوند محصول واکنش ممکن است مذاب $2\text{MnO} \cdot \text{SiO}_2$ باشد.


نیترोजن و هیدروژن

- نیترोजن و هیدروژن هر دو گاز دو اتمی هستند که در آهن مذاب و آهن جامد قابل حل می باشند.


- بر اساس قانون سیورت، حلالیت یک گاز دو اتمی در فلز مذاب متناسب با جذر فشار جزئی آن است.

$$\frac{1}{2} N_{2(g)} = N_{(wt\%)} \quad k = \frac{[wt\%N]}{P_{N_2}^{1/2}}$$

- عناصر آلیاژی که نیترات های پایدار تشکیل می دهند سبب افزایش حلالیت نیترोजن در آهن مذاب می شوند. منگنز، وانادیوم، نیوبوم و کروم در این گروه هستند.

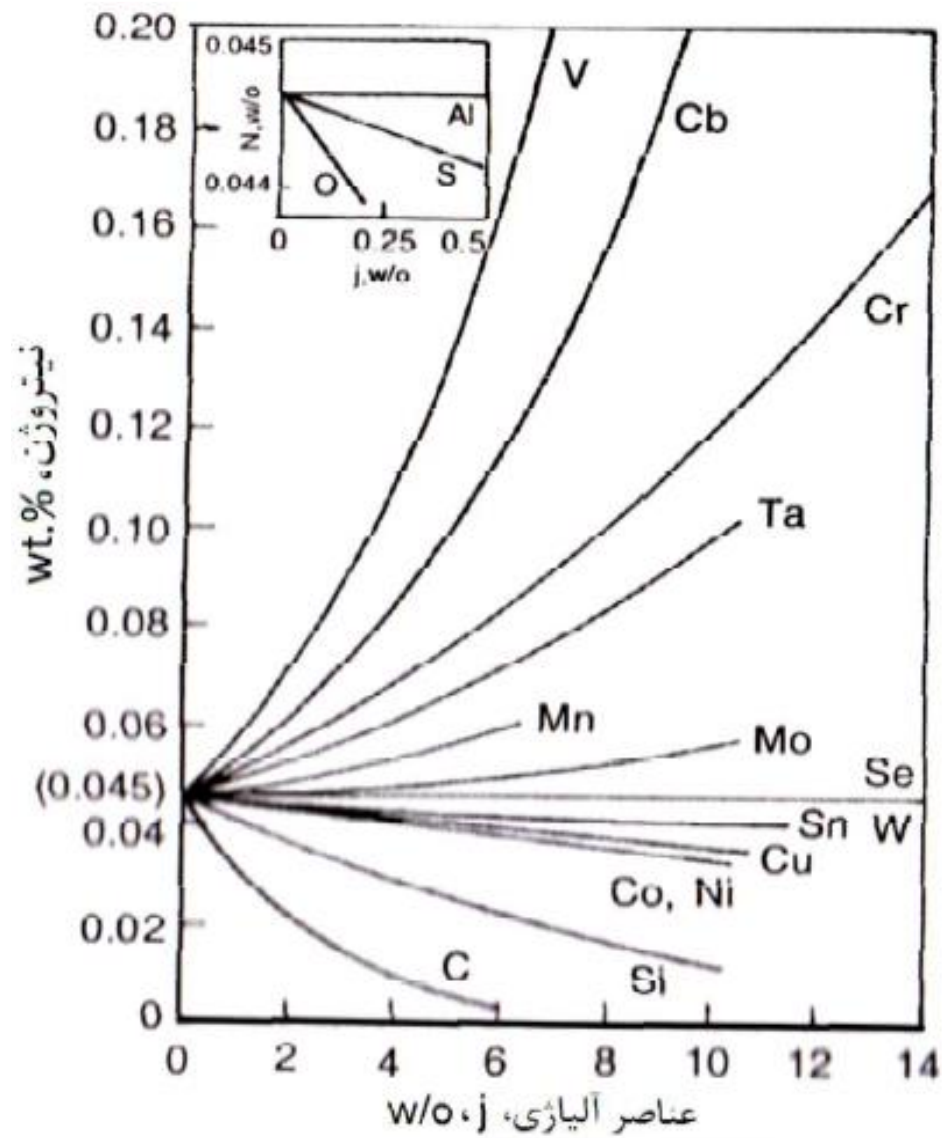

- بیشتر عناصر آلیاژی مرسوم حلالیت هیدروژن در آهن مذاب را کاهش می دهند.
- آلیاژهای آهن حاوی Nb، Ti و Ta از قانون سیورت تبعیت نمی کنند.
- حلالیت هیدروژن در آهن مذاب در حضور این عناصر آلیاژی افزایش می یابد و نشان می دهد یک واکنش شدید بین این عناصر و هیدروژن رخ می دهد.

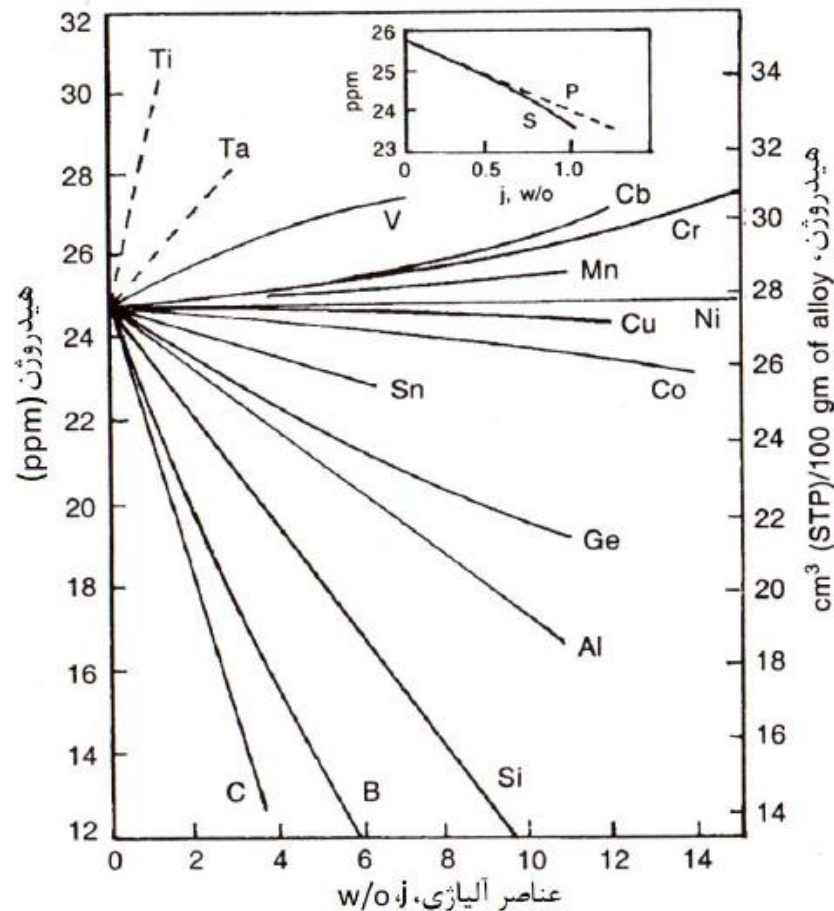

پایان